



Saab 9-5 do numeru nadwozia W3051800

Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej


Jeśli w pojazdach tych dochodzi do awarii oświetlenia tablicy rejestracyjnej, to możliwą przyczyną usterki jest deformacja wsporników żarówek. W wyniku rozgrzania przez świecące żarówki wsporniki się deformują i żarówki gasną. W celu usunięcia problemu wsporniki lamp muszą być wymienione na zmienioną wersję.

Sposób wymiany:


- Odkręcić cztery śruby osłony lampy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
- Odchylić osłonę w dół, w prawą stronę, i wyjąć.
- Zdjąć osłonę gumową i odłączyć kable z obu żarówek.
- Wyjąć stare wsporniki żarówek i wymienić je na zmienioną wersję.
- Zamontować części w odwrotnej kolejności.

Zmienione wsporniki żarówek oferowane są przez firmę Saab.

Do samochodów o numerze nadwozia od W3051801 montowane są fabrycznie zmienione wsporniki żarówek.

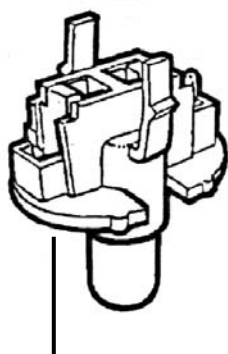

stara wersja

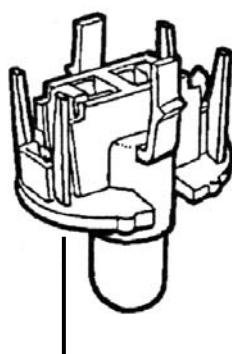

nowa wersja