



Audi

A6 (4B / C5)

Motor: Diesel 2,5 TDI

Ano de fabrico: 1997 - 2005

O ventilador do radiador está em marcha constante Descarregar a bateria

Nos veículos citados anteriormente, existe a possibilidade de que o ventilador do radiador não seja desligado após a expiração do tempo da marcha em inércia que é de 12 minutos. Devido a uma bateria descarregada, a ignição do veículo não funcionará mais.

Geralmente, a causa desta falha é a penetração de água no relé de comando do motor ou um cabo danificado no borne 87, na caixa de segurança no compartimento do motor.

Como auxílio, a causa da penetração de água deve ser consertada e o relé de comando do motor deve ser verificado e, se necessário, substituído. Além disso, a cablagem (borne 87) na caixa de relé ou na caixa de bornes deve ser verificada e, se necessário, a manutenção deve ser realizada.

Boletim Informativo

