



BMW, série 3 (E36), série 5 (E39), série 7 (E38) Com os motores M41 e M51

Dificuldades no arranque do motor

Se surgirem queixas relativamente ao problema acima referido, uma possível causa pode ser a bomba do combustível no depósito. Adicionalmente, o cliente pode ainda reclamar uma redução da potência. Se for exclusivamente utilizado biodiesel pode ser verificada uma redução substancial da vida útil da bomba do combustível (de aprox. 5000 horas para aprox. 300-400 horas). Isto deve-se ao desgaste excessivo das escovas de carvão na bomba. Neste caso, a bomba do combustível deve ser substituída.