



Chrysler PT Cruiser fabrico anterior a 04/2000

Ruídos provenientes das portas dianteiras do lado direito e/ou esquerdo.

Caso se verifique para estes veículos uma reclamação devido a ruídos tipo zumbido na porta dianteira direita e/ou esquerda, uma causa provável poderá ser o contacto da película de protecção contra água com as colunas de som.

Para verificar a reclamação do cliente, deverá ligar-se o rádio e regulá-lo para um nível médio de volume. Ajuste as colunas individualmente com o regulador de balanço para poder localizar melhor o ruído. Caso se ouça um ruído tipo zumbido, é necessário substituir a película de protecção contra água nas portas para eliminar a causa deste problema.

Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o revestimento da porta dianteira.
- Desmonte as colunas de som.
- Remova a película de protecção contra água antiga e substitua-a por uma nova.
- Volte a montar as colunas e o revestimento das portas.
- Verifique o funcionamento e tenha atenção aos ruídos.
- Em caso de necessidade, repita os passos acima descritos para a outra porta.

Boletim Informativo

