



## Citroen Saxo Todos os modelos de 1996 até 2003

### Avaria do ventilador

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser a placa de contactos do interruptor de ignição. Nesta, alguns contactos podem estar danificados. Além disso, pode ser ainda reclamado que o aquecimento do vidro traseiro não funcione. Neste caso, deve-se verificar o fusível F2 ( 25A, ver figura 1) na caixa de fusíveis/ placa de relés 1.

A caixa de fusíveis encontra-se na parte inferior do cockpit. Além disso, deve-se verificar a alimentação da corrente do interruptor de ignição no relé (ver figura 2, contacto 3) para o ventilador do habitáculo. Este tem que estar sob a tensão da rede de bordo. Se este não for o caso deve-se verificar o interruptor de ignição e a cablagem até ao relé e reparar sempre que necessário.

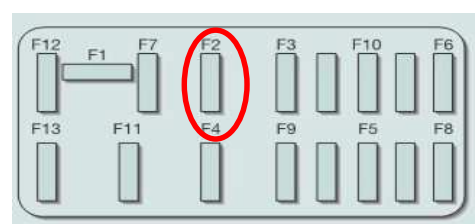


Fig. 1

- 4** Interruptor de ignição
- 6** Fusível F2
- 100** Relé, ventilador do habitáculo

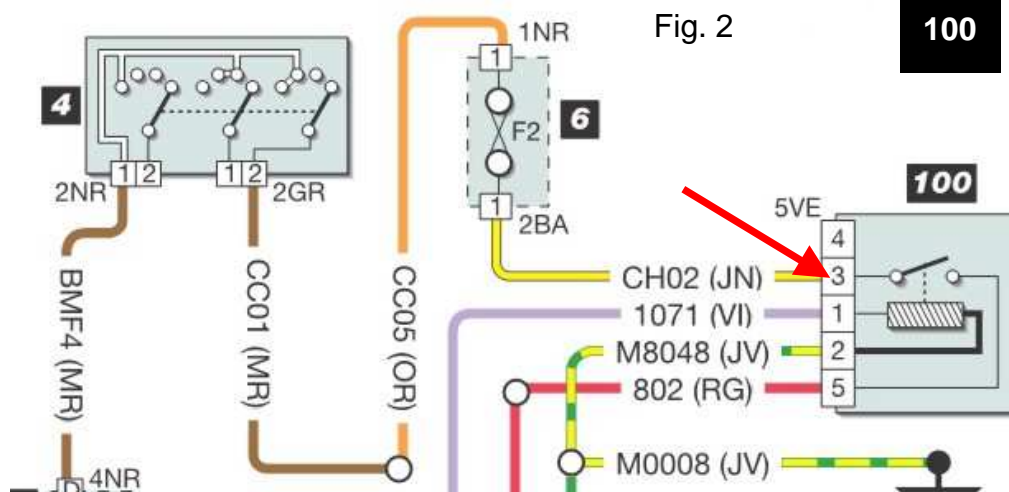


Fig. 2