



Ford Transit, fabricada a partir de 04/2000 com motor Diesel de 2,4 L

A intermitência dos piscas é demasiado rápida ou, existe uma falha de funcionamento dos mesmos.

Caso se apresente uma falha de funcionamento dos piscas ou a sua intermitência seja demasiado rápida, este problema pode ser de origem diversa: falta, mau contacto, ou uma lâmpada falsa de piscas ou, uma programação incorrecta do relé dos piscas. Para reparar a falha proceder do seguinte modo:

- Verificar se as lâmpadas dos piscas se encontram colocadas e se estas têm a capacidade correcta. Caso tenham sido montadas lâmpadas de 28 Watt, estas têm que ser substituídas por outras de 21 Watt.
- Verificar se as lâmpadas se encontram bem montadas.
- Verificar o funcionamento das lâmpadas de piscas. Caso este não seja satisfatório, é necessário voltar a programar o relé dos piscas.

Programação do relé dos piscas:

- Retirar o fusível nº 27 (vermelho, 50 A) da caixa de fusíveis que se encontra no compartimento do motor.
- Aguardar no mínimo 30 segundos antes de voltar a colocar o fusível.
- Ligar a ignição.
- Ligar os piscas da esquerda e deixar acender no mínimo 3 vezes (ou mais).
- Ligar os piscas da direita e de igual modo, deixar acender pelo menos 3 vezes (ou mais).
- A programação está terminada.
- Testar o funcionamento

Boletim Informativo

