



Ford Transit Ano de fabrico: 2000 Motor: 2,4 L gasóleo

Anomalia nas luzes do pisca-pisca

O veículo supracitado pode apresentar anomalias nas luzes do pisca-pisca. Se a frequência do pisca-pisca estiver fora da especificação (60-120 vezes por minuto), isso pode ser devido a um relé do pisca-pisca com avaria ou programado de maneira incorrecta.

Antes de programar novamente ou de substituir o relé do pisca-pisca, verificar as lâmpadas para excluir eventuais danos e maus contactos, e certificar-se de que o número de Watts esteja correcto.

O relé pode ser reprogramado da seguinte maneira:

- Desligar a ignição
- Retirar o fusível no 27 (50A) da caixa de fusíveis do compartimento do motor
- Aguardar 40 segundos
- Recolocar o fusível
- Ligar a ignição
- Accionar a luz do pisca-pisca à esquerda e deixá-la piscar, pelo menos, 3x
- Accionar a luz do pisca-pisca à direita e deixá-la piscar, pelo menos, 3x
- Executar os controlos de função
- Se for necessário, substituir o relé

Boletim

