



Boletim Informativo

Audi

A6 / A8

Ano de fabrico: desde 2000

Aviso de atenção no instrumento combinado (Avaria no sistema de suspensão eletrónico).

Após uma passagem pela oficina, a luz de aviso referente ao sistema de suspensão eletrónico (adaptive air suspension) pode acender no instrumento combinado. A mensagem de erro pode ocorrer se o veículo tiver estado durante um longo período num elevador.



Durante a leitura do módulo de comando foram exibidos os seguintes códigos de erro: 00805, 00806, 00807, 00808
Estes significam: válvula do amortecedor, curto-circuito no positivo; válvula do amortecedor, interrupção; curto-circuito após massa; para vl / vr / hl / hr.

Uma verificação demonstrou que existe uma avaria nas válvulas reguladoras. Neste caso pode existir, de facto, uma correlação entre a avaria (sobrecarga) com a elevação do veículo. Antes de elevar um veículo equipado com um amortecimento adaptivo a ar deve-se ativar sempre o modo de serviço (Service Mode) no menu central. Caso contrário o sistema de amortecimento a ar tenta contínua e automaticamente contrabalançar as forças de elevação. Este procedimento pode originar a sobrecarga das válvulas de regulação.

Para ativar o modo de serviço deve proceder-se da seguinte forma:

Ligar a ignição na MMI (Multi Media Interface) e premir a tecla de função "CAR". No menu é exibido "adaptive air suspension".-

Ativar seguidamente com a tecla de função "SETUP" o modo de elevação (macaco) da viatura, (a luz de controlo amarela brilha no instrumento combinado).

O modo de elevação pode ser desativado através do respetivo ajuste na MMI (Multi Media Interface) ou através da condução da viatura a uma velocidade >15km/h.



Suspensão adaptativa a ar