



Mercedes Benz, Classe C (W202)

Funcionamento defeituoso do indicador do nível de combustível

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionada, a causa poderá ser o desgaste ou uma interrupção da cablagem eléctrica. Neste caso, trata-se da cablagem do sensor esquerdo do indicador do nível de combustível. O ponto defeituoso situa-se na zona da cobertura, na parte inferior do depósito.

Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Desmonte a cobertura junto do sensor esquerdo do nível de combustível e verifique a cablagem.
- Se a cablagem estiver danificada, desmonte o banco traseiro.
- Liberte a cablagem que se encontra debaixo do tapete, retirando a fita adesiva.
- Corte o cabo no ponto defeituoso.
- Isole as extremidades de cabos aprox. 10 mm, e ligue-as com um contacto para soldar CWT (Referência 8KW 744 888-003). Compense o pedaço de cabo que falta, puxando-o ligeiramente.
- Verifique se a luva de borracha junto da passagem do cabo que dá para o habitáculo está correctamente colocada e se for necessário, efectue a correcção.
- Volte a fixar a cablagem com fita adesiva nova.
- Volte a montar o banco traseiro.

