



Opel Sintra A partir de 1997

O braço do limpa-vidros bate no pilar A.

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas ao facto de o braço do limpa-vidros do lado direito bater no pilar A quando se circula a alta velocidade, a causa possível pode residir na falta de um batente de borracha. Para eliminar a falha, é necessário montar um batente de borracha novo.

Para tal proceder do seguinte modo:

- A 4,5 cm do ponto de rotação do braço do limpa-vidros direito, no limpa-vidros, fazer uma marcação com fita adesiva ou com um lápis de fácil remoção (figura).
- Ligar a ignição e accionar o interruptor do limpa-vidros. Quando o braço do limpa-vidros estiver na posição vertical, desligar a ignição.
- Montar o batente de borracha a meio da marcação feita no braço do limpa-vidros (figura).

Além disso, é necessário verificar o ajuste firme do parafuso de fixação.

