



Peugeot 206, fabricado a partir de 11/2001

Substituição do rádio de série por aparelho acessório.

Se, nestas viaturas, o rádio de série for substituído por um aparelho acessório, podem surgir problemas na alimentação de tensão. A alimentação de tensão do aparelho acessório não deverá ser efectuada por meio da ficha ISO, mas sim, através de cabos com nova colocação nos bornes 15 e 30. Se for utilizada a ficha ISO é possível que o rádio se mantenha ligado durante 30 minutos depois de se desligar a ignição.

Isto sucede pelo seguinte motivo:

A alimentação de tensão (15 e 30) do radio de série é feita através de um relé, que é comandado por CAN bus. Logo que a ignição é desligada, o módulo de comando CAN aguarda o registo de saída do rádio de série. Uma vez que isto não acontece, por motivos de segurança, toda a alimentação de tensão é desligada por meio de um relé, após 30 minutos.

E deste modo, toda a memória do rádio acessório e a sua eventual codificação são apagadas.

Boletim Informativo

