



## Renault Megane Todas as viaturas com novo Cockpit

### Anomalia no indicador de combustível

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá estar relacionada com a falta de uma ponte de contacto. Este problema revela-se através de uma indicação incorrecta do nível de combustível, que permanece nulo (novo Cockpit, ver figura 1). Neste caso é necessário estabelecer um shunt na ficha de ligação R 34 (ver figura 2) entre os contactos A8 □ A9.

Esta encontra-se na caixa de relés e fusíveis (do lado do condutor, à frente no compartimento do motor). No esquema de ligações (ver figura 3) podem ser consultadas as ligações em pormenor. A ponte de contacto deve ser adquirida junto do fabricante.



Fig. 1

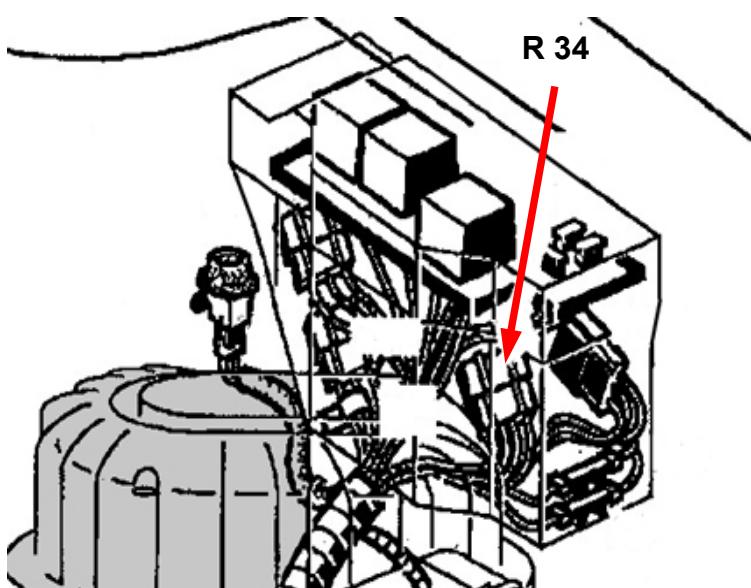


Fig. 2

Boletim Informativo



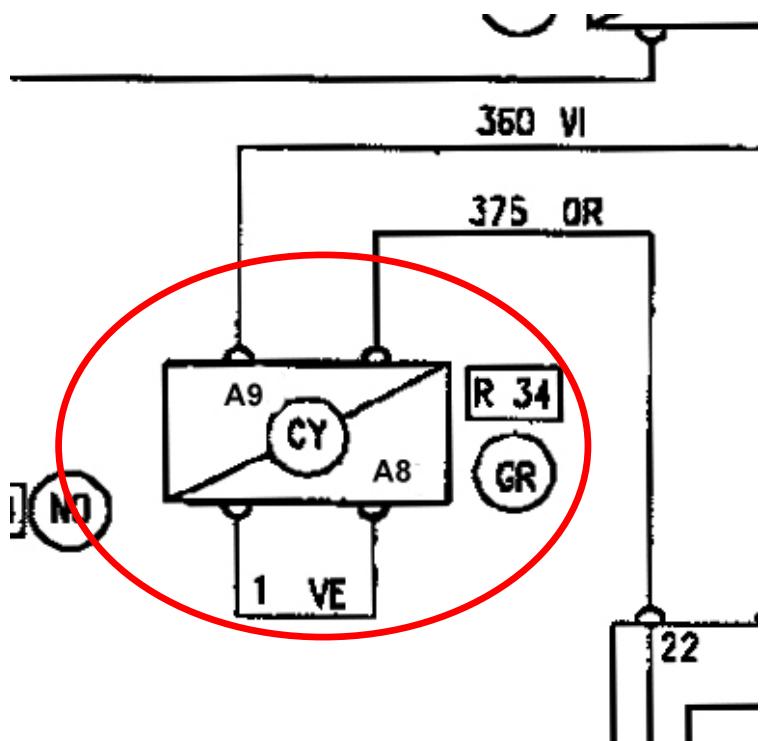


Fig. 3