



VW

Lupo

Motor: 1,2 TDI (ANY, AYZ)

O motor dá solavancos / vai abaixo

Se nos veículos acima referidos o motor for abaixo e/ou der solavancos isto pode estar relacionado com uma obstrução da ligação de vácuo no bocal de aspiração do ar (figura). Na memória de avarias é frequentemente registado o código de avaria 17965 ou P1557 (regulação da pressão de sobrealimentação). No caso de uma reclamação deste tipo é necessário controlar, com o auxílio de uma bomba de vácuo, a ligação quanto à desobstrução. Se a ligação estiver obstruída deve-se substituir todo o conduto de admissão de ar. Não se esqueça de controlar também o cabo do bocal de ligação para a válvula reguladora da pressão de sobrealimentação.

