



Boletim Informativo

VW

Tiguan

Todos os veículos do ano modelo 2009

O motor continua a trabalhar após a desativação da ignição.

Se nestes veículos for reclamado que o motor continua a trabalhar após desligar a ignição, este erro pode dever-se a um defeito no relé 2 (comando do motor). O relé 2 do módulo de comando do motor situa-se na caixa de fusíveis/ placa dos relés (compartimento do motor).

O relé está posicionado da seguinte forma na caixa dos fusíveis. (ver figura 1/ seta).

Possivelmente está registado o código de avaria 00576. Este código de avaria corresponde à "tensão de alimentação no circuito da corrente de marcha".

Para este efeito é disponibilizado um relé modificado. Este tem a ref. peça sobressalente: 7 M0 951 253 A.

Aviso: controlar adicionalmente as respetivas ligações de massa. Devido a ligações de massa defeituosas (restos de esmalte, corrosão, etc.) podem ser causadas avarias ou problemas de tensão em combinação com o módulo de comando do motor.

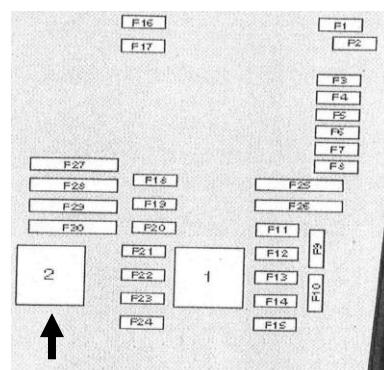


Figura 1.