



Boletim Informativo

VW

Touareg (7P5)

Ano de fabrico: 2012

Falha esporádica do terminal 15

A causa da falha do terminal 15 (positivo comutado) deve-se a um porta-relé com defeito, na caixa de fusíveis principal.

Aviso de reparação:

Verificar a data de produção da caixa de relés principal. Afeta apenas a caixa de fusíveis principal (por baixo do banco do condutor) com a seguinte data de produção: 25.11.2011.

- Substituir a caixa de fusíveis principal.
N.º OE 7P0 937 548F (não híbrido)
N.º OE 7P0 937 548G (para híbrido)

Se a caixa de fusíveis principal já tiver sido substituída no âmbito de uma ação de recolha das viaturas, por parte do fabricante automóvel, essa substituição está assinalada com um autocolante na zona da roda suplente e está documentada no livre de registo das manutenções.