



VW Golf IV a partir do ano de fabrico 08/1997 até 06/2006

Limpeza autónoma ou movimentos esporádicos do limpa pára-brisas frontal

A avaria supracitada resulta do funcionamento incorrecto do sensor de chuva, do relé do sistema limpa pára-brisas, do interruptor do limpa pára-brisa ou do conjunto de cabos na tampa traseira estar desfiado.

Atenção: Neste caso, pode ser também que a platina de comando do motor do limpa pára-brisa traseiro esteja corroída devido à entrada de água (fuga no tubo flexível do sistema limpa pára-brisa no motor do limpa pára-brisa traseiro), o que causa movimentos esporádicos do limpa pára-brisa frontal. Isso também ocorre nos veículos sem sensor de chuva.

Para eliminar essa "anomalia incómoda", retirar a ficha de conexão do motor do limpa pára-brisa traseiro e observar se ainda ocorrem movimentos esporádicos do limpa pára-brisa frontal.

Se o limpa pára-brisa frontal funcionar agora perfeitamente, substituir o motor do limpa pára-brisa traseiro.

Conclusão: Se detectar água de lavagem a pingar ou se o revestimento da parede traseira estiver um pouco húmido aquando da abertura da tampa traseira, a anomalia supracitada pode ter sido causada pela platina corroída do motor do limpa pára-brisa traseiro.

