



Hyundai

IX35

Ano de fabrico: 2010

Falhas de ignição, código de avaria P0301

Luz de controlo do motor brilha

Nos veículos supracitados podem ocorrer falhas de ignição que podem provocar "solavancos" do motor.

Durante estas falhas acende frequentemente a luz de controlo do motor e no aparelho de controlo é registado um código de avaria (falhas de ignição).

O código P0301 significa, p. ex., "Falhas de ignição, 1. cilindro".

Se a compressão, velas de ignição e bobinas tiverem sido verificadas e consideradas em bom estado, uma possível causa é um pino com defeito na ficha da cablagem do aparelho de comando do motor. O comando das bobinas pode, por exemplo, ser verificado com um osciloscópio. Se não existir nenhum sinal é possível utilizar um multímetro para controlar as linhas elétricas.

No caso de o pino, na ficha do aparelho de comando do motor, estar partido, o fabricante automóvel disponibiliza um cabo de reparação com pino.