



Opel Vivaro

Ano de construção de 2001 até 2004

Módulo de comando da carroçaria defeituoso

O erro acima mencionado pode fazer-se notar, entre outros, através dos seguintes sintomas:


- O aquecimento do vidro traseiro e o aquecimento do espelho externo não desligam, o que implica o descarregamento da bateria.
- A luz de controlo do imobilizador de arranque não desliga, impedindo o arranque da viatura. A bateria tem que ser desconectada e novamente conectada. Apenas depois é possível colocar a viatura em funcionamento.

Devido ao funcionamento permanente do aquecimento do vidro traseiro e do espelho externo podem ser provocados danos no relé do comando do motor K18 e no relé do aquecimento do vidro traseiro K3. Assim sendo, deve-se controlar sempre estes relés e substituí-los eventualmente sempre que surgirem reclamações deste tipo.

No entanto, de um modo geral, todos os componentes que comunicam com o módulo de comando da carroçaria podem apresentar anomalias. Neste caso, tem que ser montado um novo módulo comando. No módulo de comando situa-se um autocolante branco com o número da peça do fornecedor.

	N.º de peça antigo	Novo n.º de peça	N.º. Opel
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

N1 = Veículos sem sistema de fecho centralizado

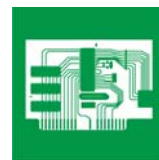

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	11/05/2006	2-2
-------------------------------------	------------	-----

N2 = Veículos com sistema de fecho centralizado

N3 = Veículos com sistema de fecho centralizado e sistema anti-roubo.