



Renault Laguna 2

Ano de construção: 07.2001-05.2002

A luz de controlo do ABS/ESP acende-se

Nos veículos acima referidos pode ocorrer uma falha do sistema ABS/ESP. A esta falha associa-se o acendimento da luz de controlo do ABS/ESP. A avaria pode surgir devido à entrada de água na ficha do ABS/ESP no aparelho de comando. Se necessário, esta deve ser limpa/seca e protegida contra novas infiltrações de água. Verificar igualmente a ligação de massa do aparelho de comando. Todos os veículos acima referidos com assistente de travagem podem ser afectados por esta falha.

Boletim informativo

