



Renault Twingo (X06) A partir do ano de construção 09.1998

A luz do airbag acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, o aparelho de comando do airbag pode ser o motivo da mesma. O erro acima referido pode ocorrer devido à sensibilidade do aparelho de comando em relação a influências electromagnéticas. Por esse motivo deve-se perguntar ao cliente se ele utilizava um telemóvel na altura em que a luz de controlo acendeu. Se este for o caso, deve-se controlar o número de peça do aparelho de comando do airbag. Este pode ser consultado com o auxílio de um aparelho de diagnóstico. Se forem indicados os seguintes n.º de peça:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

é necessário envolver a ficha no aparelho de comando do airbag com uma fita adesiva especial em cobre. Esta deve ser adquirida junto do fabricante automóvel. O aparelho de comando encontra-se debaixo do revestimento da consola central (antes da alavanca das mudanças).

- A: Aparelho de comando do airbag
- B: Fita adesiva em cobre
- C: Ficha



