



Saab 9-3

Todos os veículos com motor a gasolina

**Ano de construção 1998 até VIN
W2061707**

Motor sem potência

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa podem ser mangueiras de ligação mal instaladas no filtro de carbono activo. Além disso podem surgir ainda as seguintes reclamações:

- Vibrações na fase de aceleração
- Estrangulamento do motor
- Mau arranque do motor

Adicionalmente pode ser ainda registado o código de avaria P0172 (mistura demasiado rica, grupo de cilindros 1).

Devido a uma instalação defeituosa, as mangueiras podem dobrar e provocar falhas de débito. Neste caso é necessário verificar e, eventualmente, instalar novamente a mangueira do sistema do filtro de carbono activo.

