



## Saab 9-3

### Cabos dos sensores de impacto lateral danificados.

Nestas viaturas podem ocorrer danos nos cabos dos sensores de impacto lateral nas portas.

Se os cabos estiverem danificados, poderá ocorrer uma falha no sistema de airbag. Para eliminar a falha, proceder do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento e a película de protecção da porta (impermeabilizante).
- Verificar se o chicote de fios apresenta danos. Em caso de danos, substituir o chicote de fios e utilizar um segundo clipe para o proteger de novos danos (figura).
- Mesmo que não exista qualquer dano, o cabo deve fixado com um clipe adicional (figura).
- Voltar a montar o revestimento e a película de protecção da porta (cuidado: prestar atenção ao correcto assentamento e vedação da película de protecção da porta para que não entre água no habitáculo).
- Apagar a memória de avarias.

Em caso de reclamações, é necessário verificar os cabos do lado do condutor e do passageiro

