



Volvo

C 70, VIN J até 000690

S 70, VIN 1 até 489614

S 70, VIN 2 até 489481

S 70, VIN 3 até 484419

V 70, VIN 2 até 434250

V 70, VIN 3 até 428581

A luz de controlo do motor acende-se

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionada, a causa poderá ser uma falha na ligação da ficha do medidor de massa de ar. Simultaneamente, é registado o código de avaria P0104 "Medidor da massa de ar - interrupção temporária do circuito eléctrico". Esta falha surge devido a um mau contacto da ficha múltipla junto do medidor de massa de ar. Neste caso, é necessário limpar os contactos e "repará-los" com cuidado, com a ajuda de uma pequena chave de parafusos, de modo a assegurar um bom contacto. Além disso, é necessário ter atenção para que a cablagem do medidor de massa de ar não encoste a nenhum componente do compartimento do motor. Caso contrário, poderá voltar a surgir a mesma falha, devido a vibrações que se geram na ficha. Finalmente, apague a memória de avarias e verifique se o sistema funciona correctamente.