

Volvo

Volvo V70

2.ª geração: 2000 até 2007

Interferência de receção do rádio devido a interferência da unidade da bomba do combustível

Se neste veículo forem reclamadas interferências de receção do rádio na frequência AM, uma possível causa reside na unidade da bomba do combustível.

- Verificar a causa das interferências do sinal pela unidade da bomba do combustível.

O fabricante automóvel disponibiliza para a resolução deste problema um anel de supressão das interferências (n.º PS 30739380).


Aviso de montagem:

- Libertar o conector múltiplo da cablagem da bomba do combustível, por baixo do assento traseiro (lado direito).
- Desmontar o conector múltiplo da cablagem (6 polos) da placa de fixação.
- Desconectar o cabo no local de conexão 6 (cabo amarelo) no conector fêmea da cablagem (utilizar ferramenta adequada).
- Retirar o isolamento da cablagem (aprox. 140 mm).
- Enrolar o cabo amarelo três vezes em torno do anel de supressão de interferências.
- Por fim, voltar a conectar o cabo amarelo no local de conexão 6, no conector fêmea múltiplo da cablagem.
- Voltar a isolar corretamente a cablagem e conectar o conector múltiplo da cablagem.

Boletim Informativo



Boletim Informativo

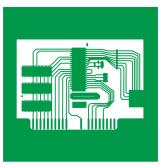

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

21 de maio de 2012

2-2

Boletim Informativo

