



**VW**

**Passat (3C)**

**Ano de construção: 11.2005 + 12.2005**

**Motor: 2,0 FSI (110KW)**

## **O motor dá solavancos/ Potência insuficiente do motor**

Nos veículos acima referidos, a desactivação esporádica da bomba do combustível pode provocar solavancos ou a redução da potência do motor. A causa desta avaria é um erro de software que provoca um excesso de tensão e efectua a desactivação da bomba do combustível em plena carga.

O fabricante automóvel contactou todos os proprietários afectados pedindo uma inspecção dos veículos na oficina autorizada. No entanto, deve-se pressupor que ainda existem veículos em circulação que não foram inspeccionados/modificados pelos mais diversos motivos. As viaturas actualizadas com o novo software estão assinaladas com um autocolante "24K1" na zona do vão da roda sobressalente.

**Boletim Informativo**

