



Boletim Informativo

Jeep

Compass

Ano de construção: 02/2013 – 04/2013

Faróis bi-halógeno

Redução da intensidade da luz de circulação diurna do lado errado

Nos veículos supracitados é reclamado que a luz de circulação diurna apaga ou perde intensidade do lado oposto, assim que for ativado o pisca.

Neste caso, o problema deve-se a uma troca das conexões no conector, na caixa dos relés do painel de instrumentos.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina especializada, as posições dos cabos afetados WT/GN = (branco/verde) e WT/BL = (branco/azul) são trocadas, umas pelas outras, no conector (caixa dos relés / painel de instrumentos).

