



## Mercedes Benz Classe C (W203)

### Faróis acendem esporadicamente

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, esta pode dever-se a uma anomalia no aparelho de comando do módulo de detecção de sinais e de comando (SAM). Para eliminar a falha, proceder do seguinte modo:

**Em primeiro lugar efectuar um "Reset" no aparelho de comando (N10/2).**

- Desmontar a carcaça do filtro do pó. A carcaça do filtro do pó encontra-se debaixo do capot na parte direita frontal
- Soltar as fechaduras de baioneta (ver figura 1 ponto 1) e remover a carcaça do filtro do pó (ver figura 1 ponto 2).
- Retirar o grampo de massa da bateria e deixar desconectado durante, pelo menos, 15 min. (ver figura 2).
- De seguida, voltar a ligar o grampo ao pólo de massa.
- Controlar o funcionamento dos faróis. Para tal efectue uma marcha de prova à noite.

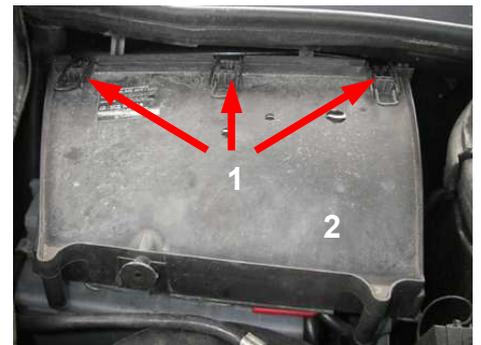


Fig. 1

Se o erro não estiver reparado é necessário efectuar uma programação de base do SAM. Se esta medida não resultar é necessário substituir o SAM. O aparelho de comando encontra-se no porta-bagagens no lado esquerdo.



Fig. 2