



Peugeot 307

Ano de fabrico: até 13.05.2005

De 3 e 5 portas sem assistente de estacionamento

Avaria da luz de mínimos/ de marcha-atrás e da iluminação da matrícula (fusível queimado)

Nos veículos supracitados pode ocorrer uma danificação da cablagem na zona entre o para-choques e o suporte do para-choques. Além disso, também pode estar queimado o fusível F22 na caixa de fusíveis / placa de relés do painel de instrumentos.

As consequências podem ser a avaria da luz de mínimos, de marchas-atrás e da iluminação da matrícula.

Uma possível causa reside num conjunto de cabos demasiado compridos da iluminação direita da matrícula.

Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Desmontar todas as peças até aceder à lâmpada da matrícula
- Reparar os cabos danificados.
- Enrolar o cabo da lâmpada de iluminação direita da matrícula, para que este tenha o mesmo comprimento que o cabo da lâmpada de iluminação esquerda da matrícula.
- Enrolar os dois cabos com fita de isolamento.