



Volvo

C 70 VIN J até 009078

S 70 VIN 1 até 571319

S 70 VIN 2 até 571822

V 70 VIN 2 até 549452

Humidade nos pisca-piscas

Se surgirem queixas relativas à falha acima mencionada, a causa poderá estar relacionada com a inexistência de uma abertura de ventilação. Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Desmonte os pisca-piscas dianteiros.
- Com uma broca (3 mm) execute cuidadosamente vários furos, lado a lado, na posição indicada (ver Fig.). Tenha cuidado para não danificar os difusores.
- Remova as presilhas entre os furos, de modo a gerar-se um furo longo de 8 mm.
- Com a ajuda de uma pequena lima, lime e retire as arestas.
- Efectue a insuflação de ar comprimido na lâmpada.
- Volte a montar os pisca-piscas e verifique se funcionam correctamente.

