



FLAŞ BİLGİ

Opel

Ampera

Motor: 1,4i 16V Hibrit

Üretim yılı: 2012

Şasi numarası: ...CU105113 - ...CU128385

Akü şarj kablosu deforme olmuş

Yukarıda belirtilen araçlarda, yıpranmış bir akü şarj kablosu nedeniyle, şarj kablosunun aşırı ısınması, deforme olması hatta erimesi söz konusu olabilir.

Tanımlanan problemin bir sonucu olarak, akü yeterli miktarda veya hiç şarj edilmez.

Uyarı:

Yüksek voltajlı bileşenler (YV) üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, tüm araç elektrik sisteminin mutlaka tamamen gerilimsiz hale getirilmesi gereklidir. Bu çalışmalar için sadece özel olarak kalifiye kişiler (motorlu araçlarda YV kendiliğinden emniyetli sistemler üzerindeki çalışmalar konusunda uzman kişiler) görevlendirilmelidir.

Onarım uyarısı:

Aküyü, bağlantıları ve şarj kablosunu hasarlar yönünden kontrol edin ve gerekirse yenileyin.

Araç üreticisi aracılığıyla, modifiye edilmiş bir şarj kablosu temin edilebilir.

OE parça numarası: 23 453 436