



FLAŞ BİLGİ

Opel

Astra H

Üretim yılı: 2004 - 2010

Motor: 1,4 i (Z14XEP) ve 1,2 i (Z12XEP)

Takırtı sesleri ve yetersiz motor gücü.

Yukarıda belirtilen araçlarda motor bölgesinden gelen takırtı seslerinden ve yetersiz motor gücünden şikayet ediliyor.

Motor kontrol cihazında aşağıdaki hata kodları kaydedildi:

P0300:

şununla aynı anlamda; Birden çok silindirde hatalı ateşlemeler.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:

şununla aynı anlamda; Silindir 1 / 2 / 3 / 4'te hatalı ateşlemeler.

Bunun nedeni yetersiz torkla çekilen kam mili yatak çıtaları olabilir.

Sorunu gidermek için atölyede kam mili yatak çıtalarının cıvatalarının üretici tarafından öngörülen torkla sıkılıp sıkılmadığı kontrol edilmelidir. Eğer tork uygun değilse üretici verilerine göre düzeltilmelidir.

Atölyede düzeltilmiş araçlar, kumanda zinciri kapağının üst tarafındaki sarı bir işaretten anlaşılabilir.