



VW

Golf VI

Üretim yılı: 41. - 46. TH 2008

Elektrikli cam krikosunun fonksiyon arızası

Yukarıda belirtilen araçlarda elektrikli cam krikosunda fonksiyon arızası ortaya çıkabilir. İndirilen camlar bazen tekrar kaldırılamaz.

Bunun muhtemel nedeni, yatak pimi ile cam krikosu çalıştırma taşıyıcı makarasının arasında yetersiz perçin bağlantısıdır.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten bilinmektedir. Servis işlemi sırasında kapı agregatı taşıyıcısının hangi üreticiye ait olduğu kontrol edilir ve gerekirse taşıyıcılar değiştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesinden sonra işlem no.: 57C8 olan bir servis etiketi bagaj bölümüne yapıştırılır.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Cam krikosuna ilişkin şikayetler bağlamında lütfen bu bilgiyi dikkate alın.

Flaş bilgi

