



BMW **5 serisi (E39), 7 serisi (E38)** **Üretim yılı 09.1998 - 09.2000 arası** **Bosch ASC 5.7 veya DSC 5.7 ve** **Servotronic'e sahip tüm modeller**

Hidrolik direksiyon çalışmıyor

Müşteri yukarıda bahsedilen arızadan şikayet ediyorsa bunun nedeni ABS/tahrik kayma kumandası (ASC) ve elektronik stabilite programı (DSC) kumanda cihazı olabilir. Hidrolik direksiyonun arızası motor çalıştıktan sonra doğrudan fark edilebilir. Ama bazen sistemin motor yeniden çalıştırıldıktan sonra yeniden tamamen normal çalışması mümkündür. Ancak arıza prensip olarak kısa süre sonra yeniden ortaya çıkar. Ayrıca arıza kodu 130 (takometre sinyali eksik) da kaydedilmiş olabilir. Bu durumda güncellenmiş bir kumanda cihazı takılmalıdır.

Dikkat! DSC'ye sahip araçlarda, onarımdan sonra direksiyon açısı sensörü yeniden tanıtılmalıdır.