




Citroen C5, 2,2D HDI Motor kodu DW12B Üretim yılı 01.04.2006 ile 20/06/2006 arası

Motorun düzensiz çalışması

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni krank mili sensörü olabilir. İki kutuplu fişin arızalı pinleri nedeniyle aşağıda sıralanan arızalar ortaya çıkabilir. Ayrıca kötü bir gaz alma ve motorun "bayılmasından" da şikayet edilebilir. Aşağıdaki hata kodları tespit edilebilir:

- P 0335 – Krank mili konum sensörü, A akım devresi çalışmıyor.
- P 0336 – Krank mili konum sensörü, A akım devresi alan ve fonksiyon hatası
- P0606 – Aktarma organları kumanda cihazı, işlemci hatası

Bu durumda krank mili sensörünün değiştirilmesi gerekir. Prensi olarak bir tanı test aracıyla "Ölçüm değerleri/parametreler" menüsü üzerinden sensörün sinyali görüntülenebilir. Sinyal bir osiloskop ile de görüntülenebilir, bkz. Resim 1. Resim iyi sinyali gösterir.

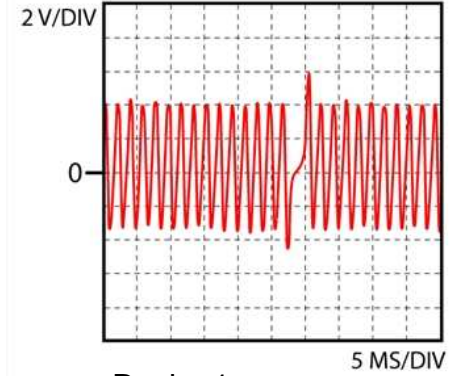

Resim 1

