


Mercedes C sınıfı (W 203) Üretim yılı 02.03'ten sonra olan tüm araçlar

ABS/ESP kontrol lambası yanıyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni paslanmış bir fiş bağlantısı olabilir. Ayrıca hata kodları C1140 (direksiyon simidi açısı sensörü, yanlış sinyal) ve C1145 (ABS tekerlek devir sayısı sensörü VR, kesinti) de mevcut olabilir.

Bu durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir:

1. ABS/ESP kumanda cihazındaki fiş bağlantısının fiş pinlerinde 18, 19, 20 (üçü de fren basıncı sensörüne aittir) paslanma olup olmadığını kontrol edin, gerekirse temizleyin ve kurulayın. Kumanda cihazı motor bölümünün solunda, kumanda cihazı kutusunun içinde, yay haznesinin arkasındadır.

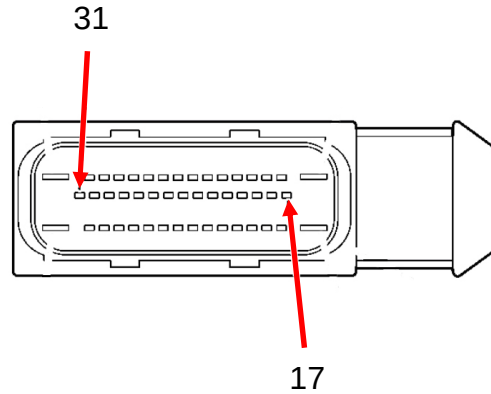

2. Hasar çok fazla ise pinler bir onarım kiti kullanılarak değiştirilmelidir.
3. Fiş bağlantısının kontağının önüne elektronik spreyi veya gres uygulanmalıdır.
4. Fren basıncı sensörünün kablo demetinde akış olup olmadığını kontrol edin. Maksimum direnç değeri 0,5 Ohm'dur.

Flaş bilgi