



FLAŞ BİLGİ

Jeep

Compass

Üretim yılı: 02/2013 - 04/2013

Bi-Halojen farlar

Gündüz sürüş farı, yanlış tarafta kararıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, sinyal lambası çalıştırıldığında gündüz sürüş farının karşı tarafta karartma yaptığından veya kapandığından şikayet edilmektedir.

Bu durumda yukarıda belirtilen sorunun nedeni, gösterge panosunun röle kutusundaki konnektöre ters bağlantı yapılmış olmasıdır.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

İlgili araçların konnektör (Röle kutusu / Gösterge panosu) üzerindeki WT/GN = (beyaz/yeşil) ve WT/BL = (beyaz/mavi) kablolarının pozisyonları, yetkili servis tarafından karşılıklı olarak değiştirilmektedir.

