



Støjdannelse omkring sideaggregatdrevet

1,9 TDI-motorer med spændearm (OE-nr.) : 038 903 315 AE

Modeller:

Audi: A3

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II

Skoda: Octavia

VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, T5

I tilfælde af en fornyelse af polykileremmen samt af spænde- og styrerullerne på grund af opstående støjdannelse anbefales det principielt også at forny generatorfriløbet.

På grund af kraftige dynamiske bevægelser af polykileremmen kan der forekomme støjdannelse med denne motor. Efter en udskiftning af polykileremmen samt spænde- og styrerullerne kan støjen dog i nogle tilfælde forblive. I det tilfælde bør generatorfriløbet også fornys, da en reduktion i svingningsforholdet og af spændingsspidserne i remmen aflaster aggregatdrevet væsentligt.

