



## Lampes au xénon D2 S/R

### Rupture des ergots à baïonnette

Lors d'un montage non conforme de la fiche haute tension sur la lampe, une rupture des ergots à baïonnette peut se produire sur le socle (Fig. 1).

Cet état peut être causé par les actions suivantes:

- La fiche (le connecteur) n'est pas montée droite
- La fiche est tournée trop tôt, et ce avant qu'elle soit enfoncée assez loin (sur la butée) sur la lampe (Fig. 2)
- La lampe est tournée sur la butée avec l'application d'une force trop importante (Fig. 3)

Pour cette raison, travailler avec précaution lors du montage de la fiche afin d'éviter des dommages consécutifs.



Fig. 1

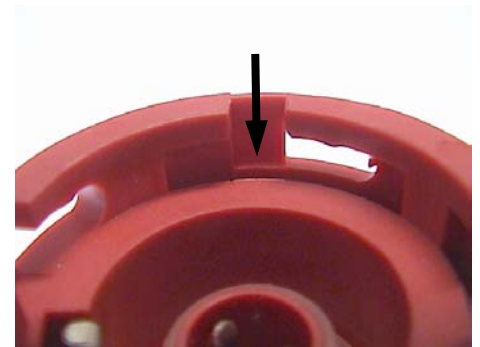


Fig. 2

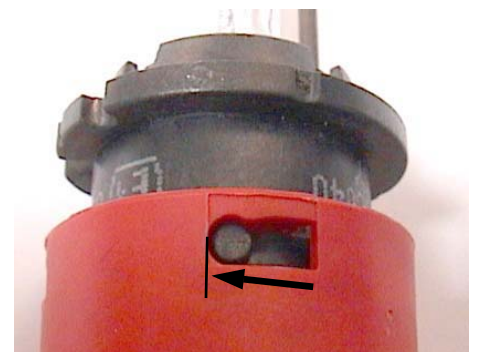


Fig. 3