BMW Série 3 (E46) - Défaillance du correcteur de portée des phares | HELLA

BMW

Série 3 (E46)

Défaillance du correcteur de portée des phares

Si les projecteurs passent en position de réglage inférieure, ceci correspond en général à un défaut du système de correction de la portée des phares. Le défaut est signalé par l'abaissement des projecteurs, comme aucun voyant ne s'allume sur le poste de conduite. Au tel cas, procéder de la façon suivante:

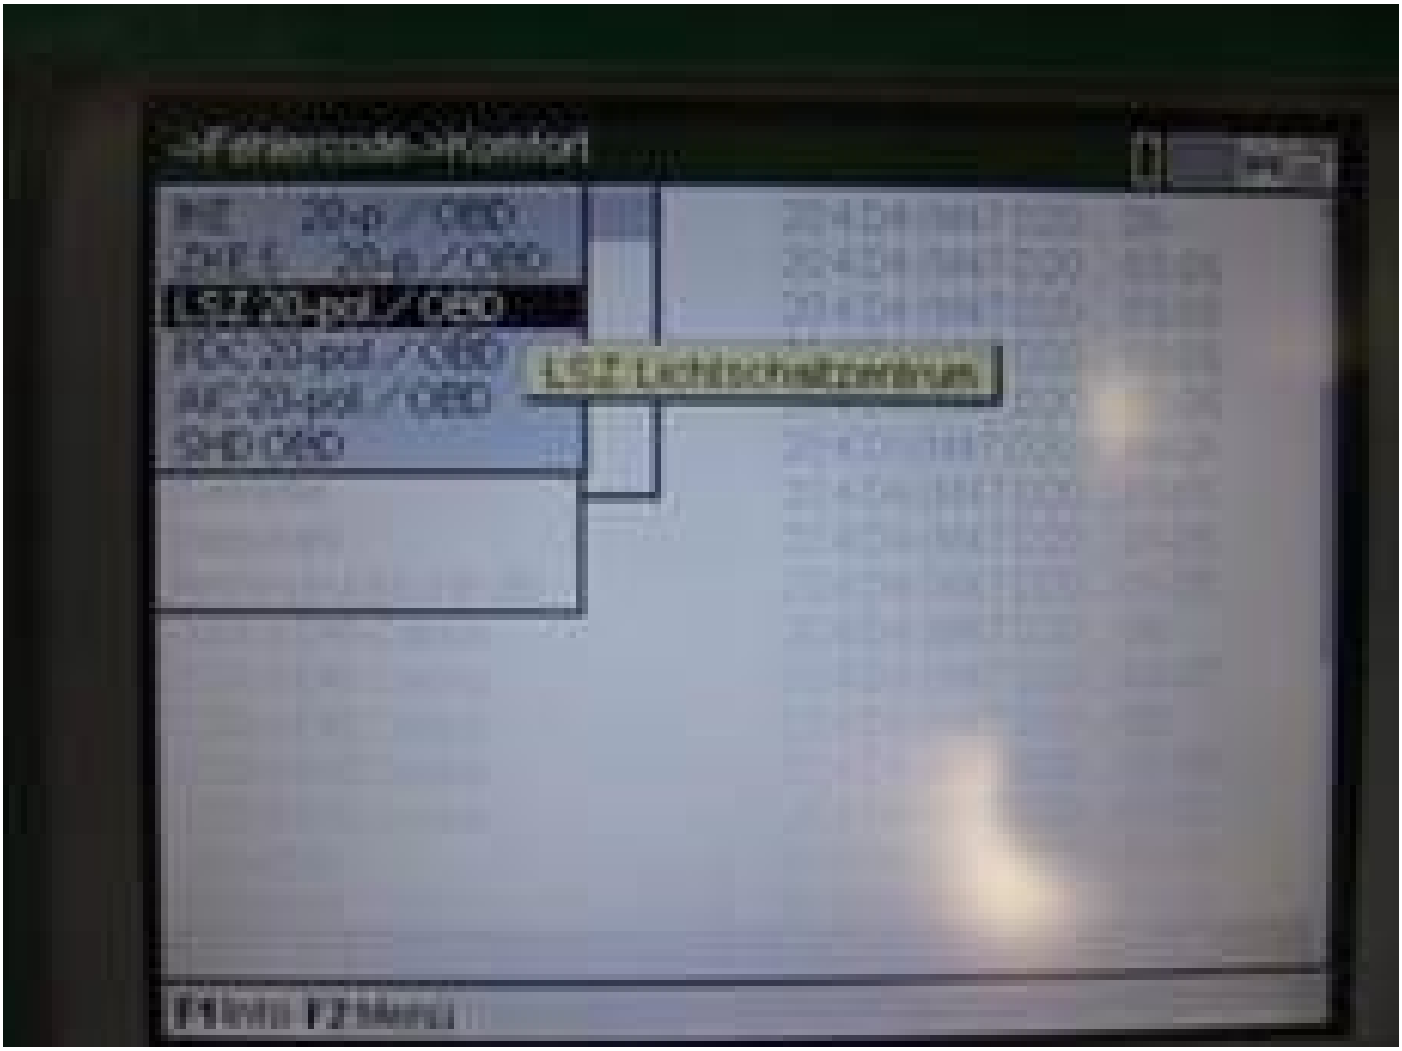

2. Dans le cas donné, un défaut de l'alimentation est détecté sur le capteur d'assiette avant (v. Fig. 2).

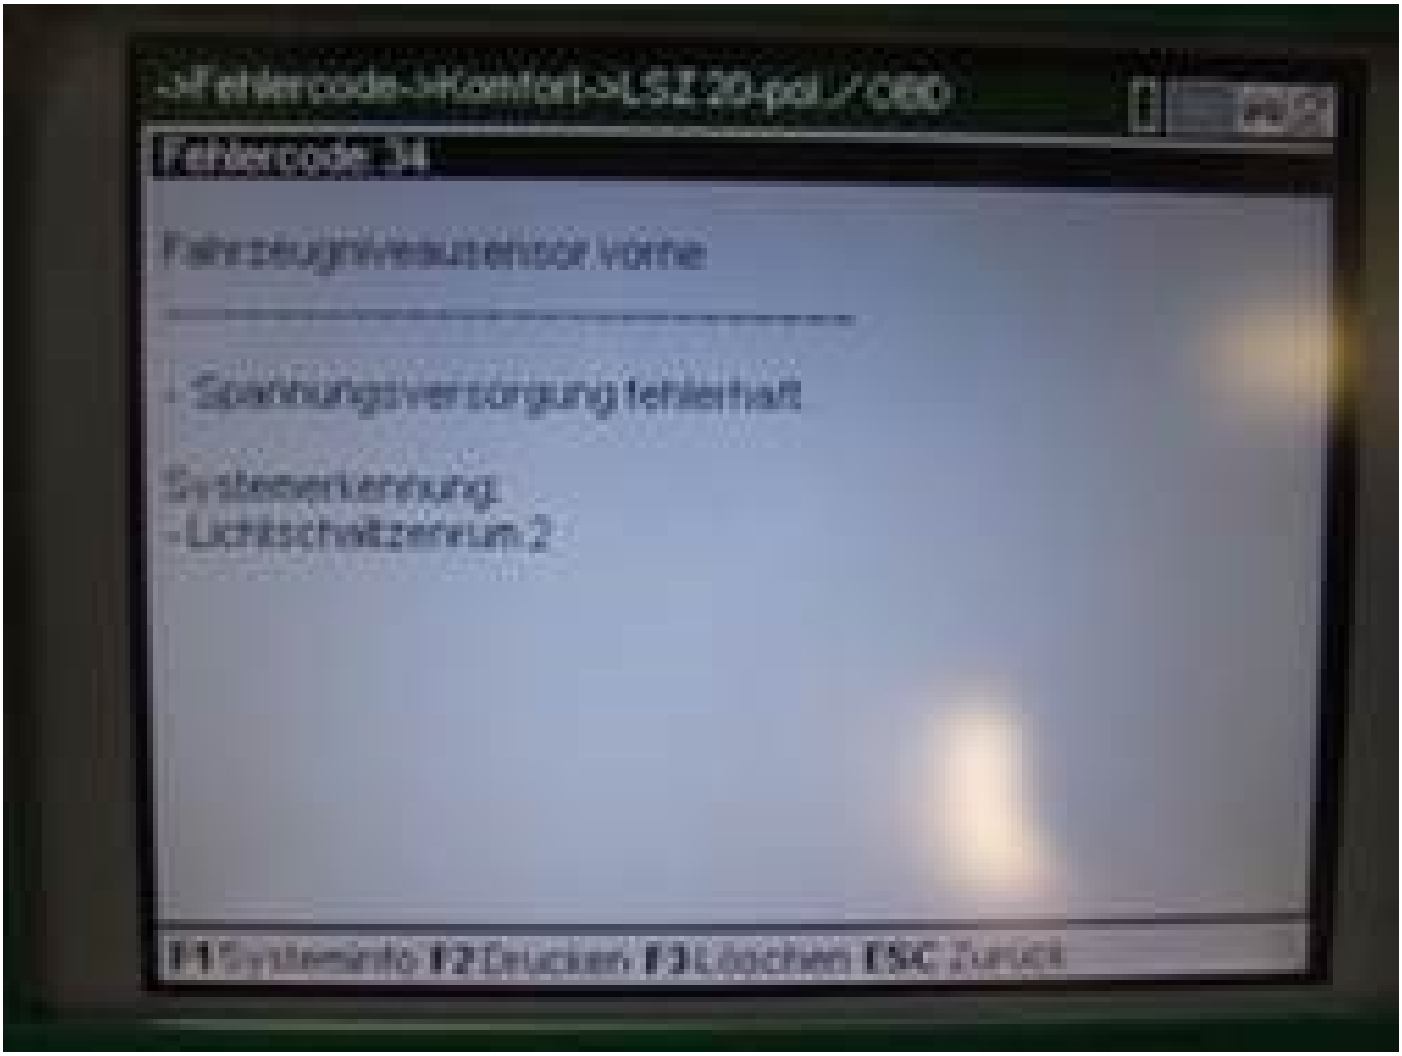

4. Lever le véhicule et contrôler la présence éventuelle de dommages et de corrosion sur la connexion et le câblage du capteur. Si ceux-ci ne présentent aucun problème notable, il est permis de supposer un défaut interne du capteur.

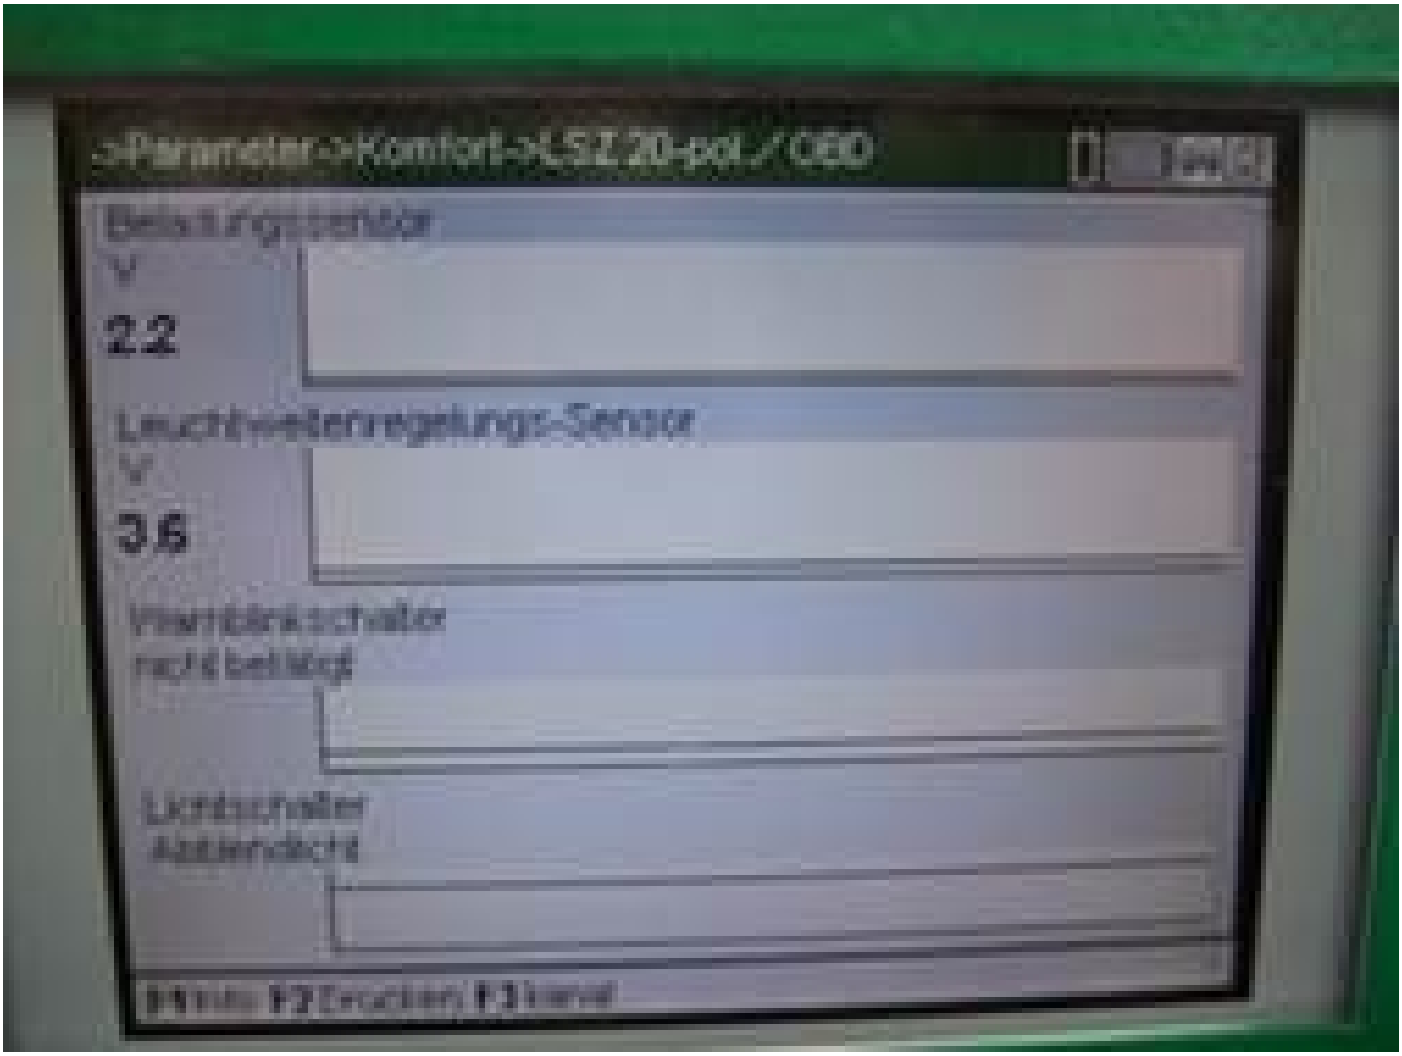
->Parameter->Komfort->LSZ 20-pol./OBD
Belastungssensor
V
2.2
Leuchtweitenregelungs-Sensor
V
3.6
Warnblinkschalter
nicht betätigt
Lichtschalter
Abblendlicht
F1 Info F2 Drucken F3 Kanal