BMW X3 F25 - Voyant d'alerte DSC sporadiquement actif

Fiche technique	
Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	X3 F25
Moteur	tous
Année de fabrication	jusqu'à 08,2016
Symptôme	Voyant d'alerte DSC sporadiquement actif. Panne possible de divers systèmes

Le voyant d’alerte Dynamic Stability Control (DSC) s'allume sporadiquement - Panne additionnelle possible de divers systèmes

Sur la série de véhicules mentionnés ci-dessus, le témoin d'avertissement DSC peut s'allumer de manière sporadique. De plus, différents messages Check Control peuvent s’afficher sur le combiné d'instruments. Si aucun défaut évident ne devait être constaté en périphérie des systèmes concernés au cours du diagnostic, il convient d'accorder une attention particulière au faisceau de câbles dans le passage de roue avant droit.

Le produit de nettoyage du pare-brise qui s'écoule peut faire gonfler la gaine des différents câbles. L'eau qui s'infiltre dans le faisceau de câbles peut entraîner une corrosion et une augmentation des résistances de passage. Le contrôle implique également le démontage de l’habillage du passage de roue avant droit. Contrôler dans cette zone qu’il n’y a pas de gonflement au niveau des isolants de câble du faisceau de câbles, que câbles et connecteurs ne sont pas corrodés.

Si un défaut est constaté, le faisceau de câbles doit être remplacé. Pour éviter tout endommagement ultérieur, le constructeur automobile propose un bac spécial pour l'écoulement de l'eau. Référence : 6112 6825706

REMARQUE
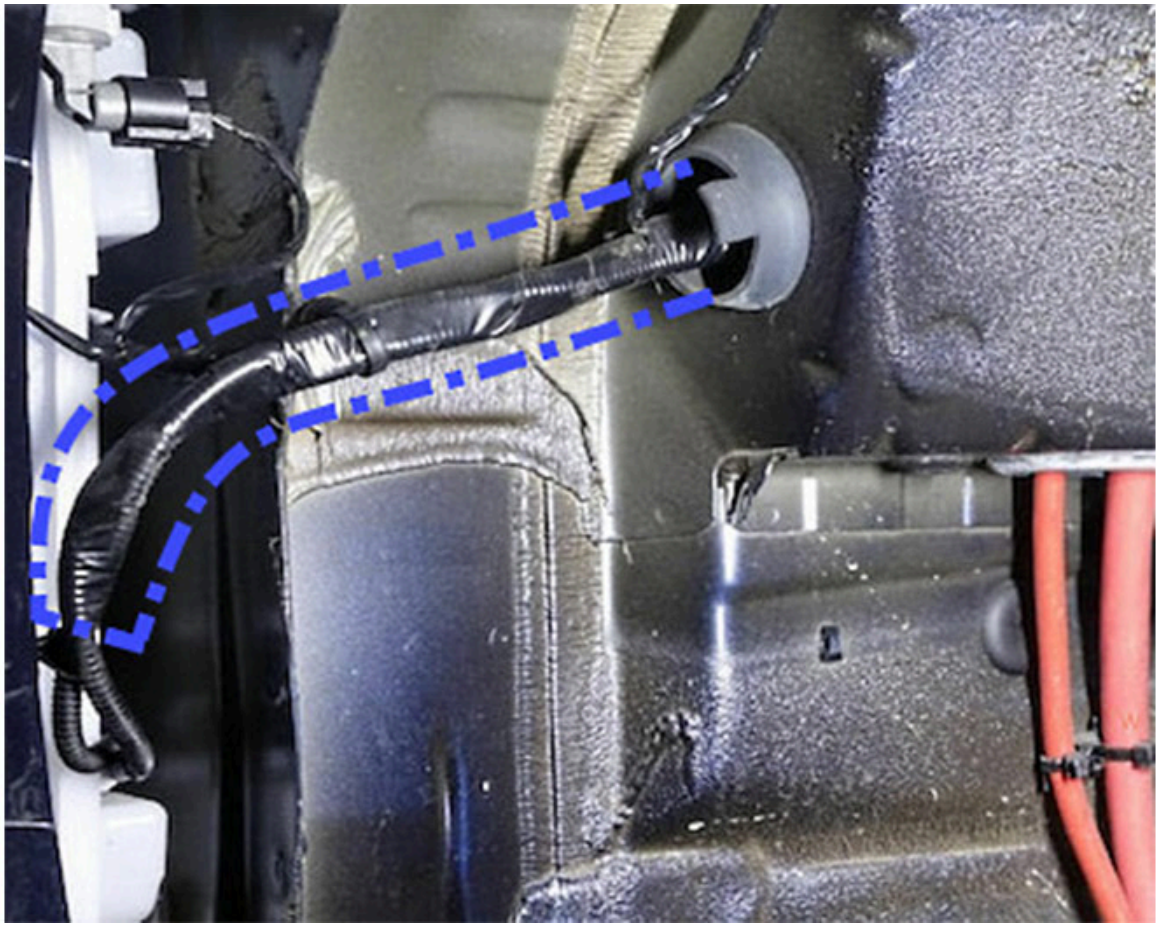
À cet égard, respecter impérativement les consignes de maintenance et de réparation du constructeur automobile !