OPEL Meriva B - Aviso de avería código 84 | HELLA

OPEL

Meriva B

Año modelo: 2011

Motor: A17DT / A17DTC / A17DTS

Temperatura de entrada del aire demasiado elevada /

Aviso de avería código 84 /

Se reduce la potencia del motor

En los vehículos arriba mencionados puede aparecer el siguiente aviso en el DIC (Centro de Información del Conductor):

Código 84 (potencia del motor reducida).

Debido a problemas térmicos aparece en el DIC el aviso de avería antes mencionado. Se reduce la potencia del motor.

Afecta a los vehículos con los siguientes nº de chasis:

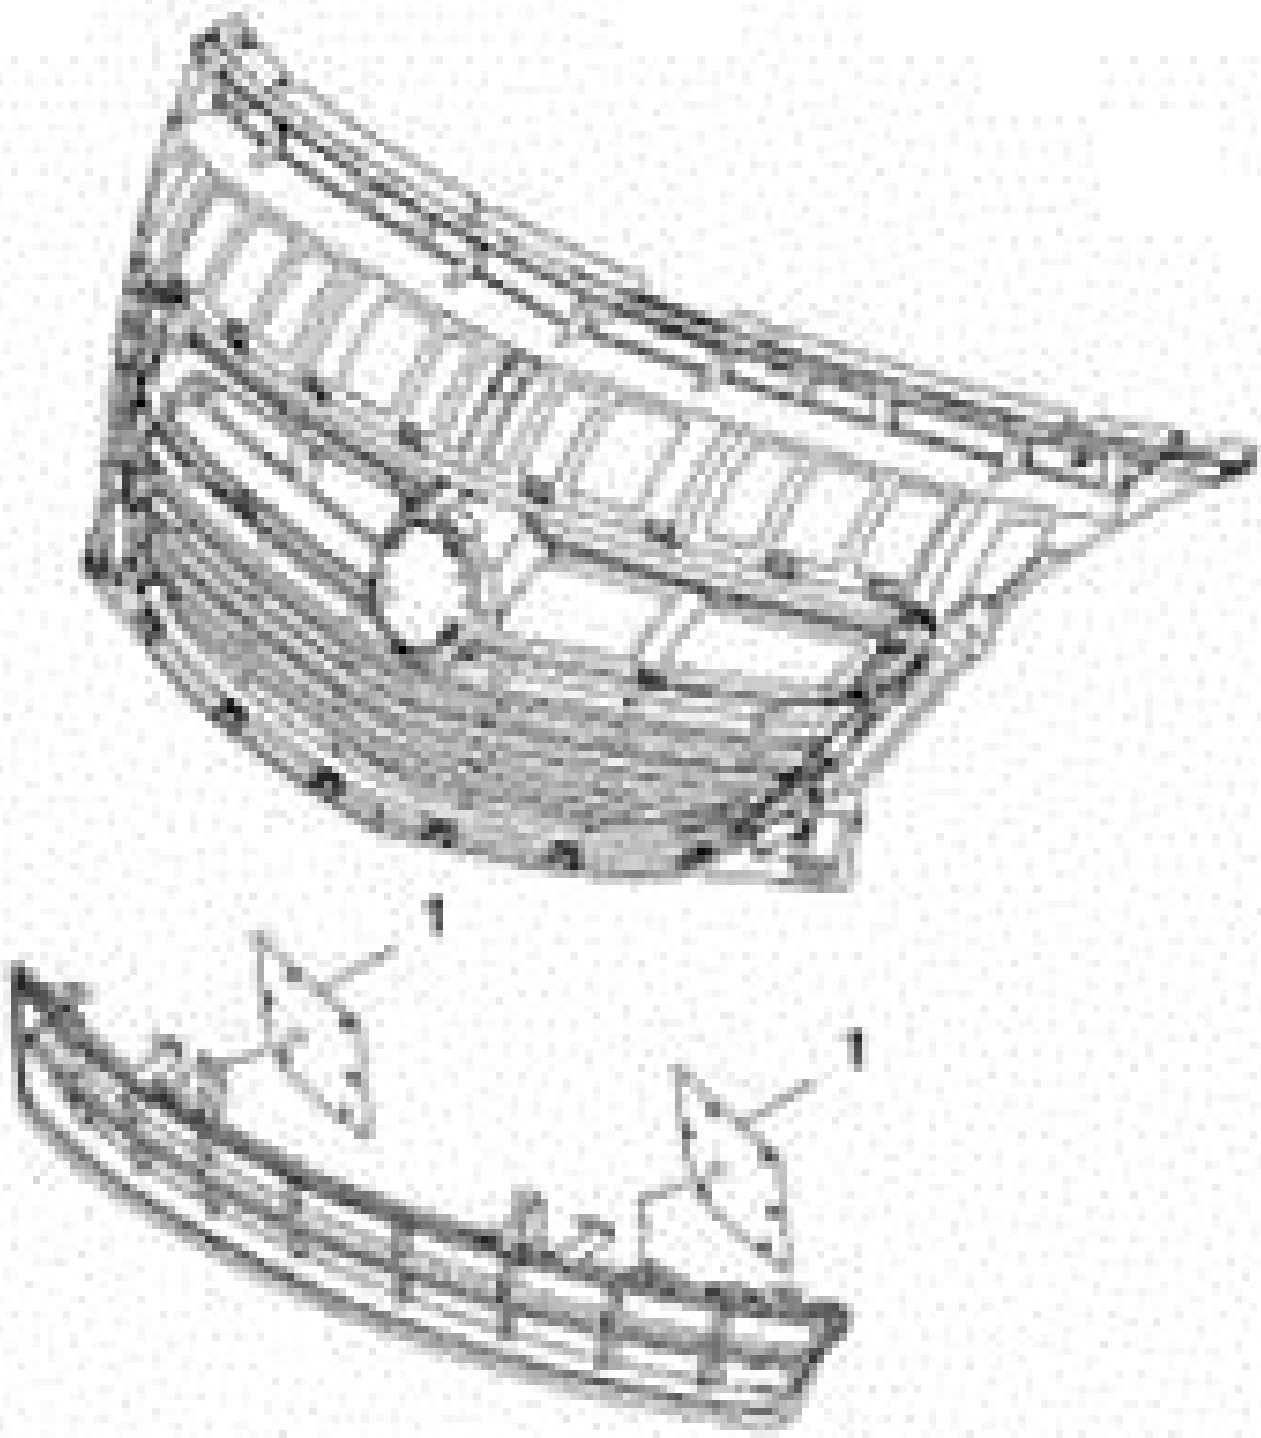
W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Posible causa:

La refrigeración del intercooler se ve impedida por una cubierta de la parrilla del radiador inapropiada. El viento que entra durante la marcha no puede refrigerar el intercooler de manera suficiente.

Solución:

Para solventar esta avería deberán soltarse y retirarse las cubiertas de la parrilla del radiador (imagen, pos. 1) desde fuera a través de la aberturas de la parrilla inferior del radiador.


1
1