Opel Astra-J Sports Tourer - Indicación en pantalla del código 16

Hoja de datos	
Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Astra-J
Síntoma	Indicación en pantalla del código 16

Indicación de seguridad importante

Opel Astra-J Sports Tourer - Indicación en pantalla del código 16

En la pantalla (Fig.1) aparece el código 16 con el aviso "Véase el manual de instrucciones". El código de avería Diagnosegerät_B3881 corresponde a una lámpara del piloto trasero o un circuito eléctrico defectuoso.

Compruebe el funcionamiento de las luces y, en este caso, sustituya la bombilla de la luz de freno. Para ello, abra el guarnecido interior trasero y afloje las dos tuercas de mariposa (Fig. 2). A continuación, saque el grupo óptico trasero de la carrocería del vehículo hacia atrás.

Sustituya la bombilla P21W (Fig.3). Compruebe que los contactos del conector no estén corroídos.

Si es necesario, borre el mensaje de error almacenado en la unidad de control a través del dispositivo de diagnóstico. Volver a montar todas las piezas en el orden inverso al seguido durante el desmontaje.

Fig.1: En la pantalla aparece el código 16

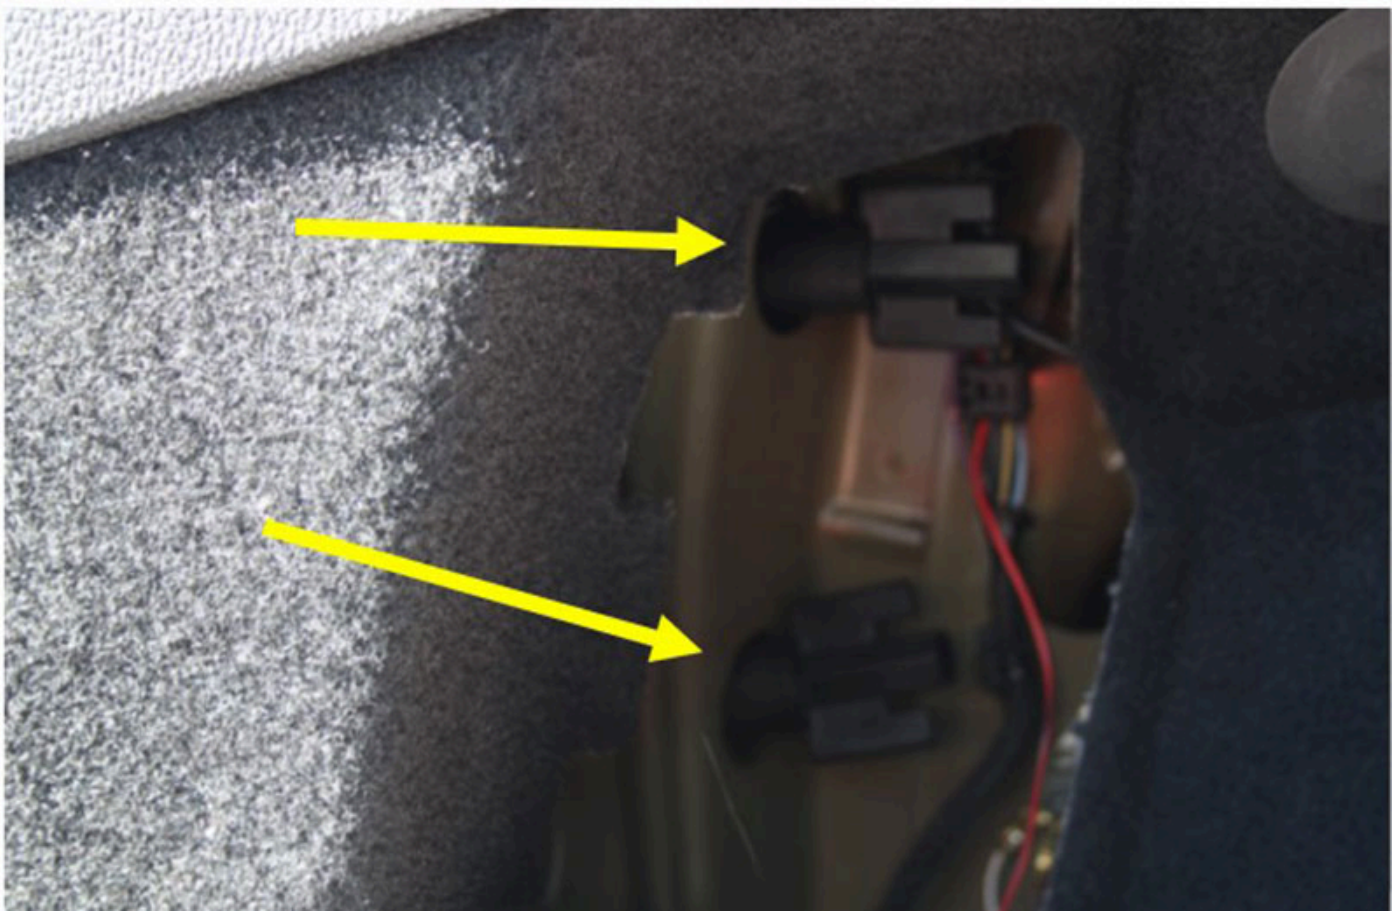

Fig.2: Guarnecido interior

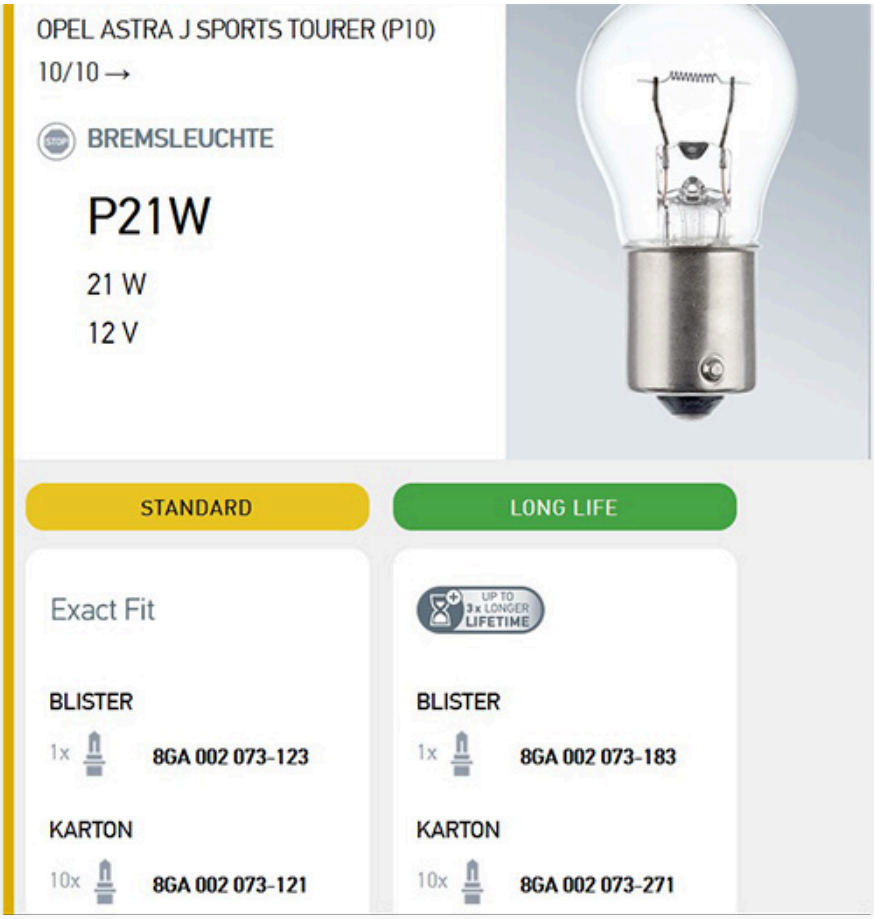

Fig.3: Bombilla P21W

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.