Peugeot 307cc- motor stop ediyor

Veri sayfas#	
Üretici	Peugeot
Araç modeli	307cc
Motor	2.0 16V
Motor kodu	RFK
Model y#l#	2003 ila 2009
Belirti	ABS kontrol lambas# yan#yor, motor stop ediyor
De#i#tirilecek HELLA parçalar#	HELLA otomatik sigorta 30A: 8JS 174 320-061 Lambda sensörleri: 6PA 009 165-701/6PA 009 165-691 6PA 358 066-211
Önerilen HGS Arac#	megamacsX

Anti blokaj sistemi (ABS) ile ilgili bir ar#za mesaj# mevcut, motor stop ediyor ve tekrar çal##t#r#lam#yor.

Yukar#da belirtilen araç tipinde, sürü# esnas#nda “ABS/ASR/ESP ar#zal#” uyar#s# gösterilebilir. Ayr#ca arac#n h#zlanmamas# ve motorun stop etmesi de mümkündür. Ar#za haf#zas#nda, di#erlerinin yan# s#ra, enjektörler ve lambda sensörleri ile ilgili kay#tlar da bulunmaktad#r.

Ar#za arama kapsam#nda ilk önce sigortalar kontrol edilmelidir. Burada özellikle motor bölmesindeki sigorta/röle kutusunda yer alan F10 (30 A) sigortas#na dikkat edilmelidir. Sigorta ç#kar#lmal# ve kusurlar aç#s#ndan görsel olarak kontrol edilmelidir. Sigortan#n eriyen telinde belirgin bir kusur tespit edilemiyorsa, daha hassas bir kontrol için uygun bir ölçüm cihaz# ile bir kesintisizlik testi yap#labilir. Sigorta görsel olarak ya da ölçümle ar#zal# görünüyorsa bunun muhtemel nedenlerinden biri lambda sensörlerinden birindeki ar#zal# #s#tma eleman# olabilir.

Lambda sensörlerinin sigortan#n atmas#na neden olup olmad###n# kontrol etmek için, ar#za tespiti amac#yla F10 sigorta yuvas#na geçici olarak 30 A'lik bir otomatik sigorta tak#labilir. Bu otomatik sigorta, k#sa devre durumunda devreyi keser ve sonras#nda tekrar aç#labilir. Sigorta #alteri tak#ld#ktan sonra problar#n fi# ba#lant#lar# s#rayla ç#kar#l#r. Her fi# ba#lant#s# ç#kar#ld#ktan sonra motor çal##t#r#lmal# ve gerekiyorsa k#sa devrenin devam edip etmedi#ini kontrol etmek için bir deneme sürü#ü yap#lmal#d#r. Sigorta #alteri art#k atmazsa ar#za daha önce ba#lant#s# kesilen parçadad#r.

F10 (30 A) sigortas# sadece lambda sensörlerinin #s#tma elemanlar#n#n enerji beslemesini de#il, ayn# zamanda krank muhafazas# havaland#rma #s#t#c#s# veya ate#leme bobinleri gibi di#er bile#enleri de korur. Bu nedenle, #s#tma elemanlar#n#n yan# s#ra di#er bile#enler de ar#za kayna## olarak dikkate al#nmal#d#r. Bu nedenle, ar#zay# do#ru bir #ekilde tespit etmek için araca ve sisteme uygun elektrik #emas#n#n kullan#lmas# tavsiye edilir.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü gerçekle#tirin.

UYARI

Bu ba#lamda, lütfen her zaman araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!

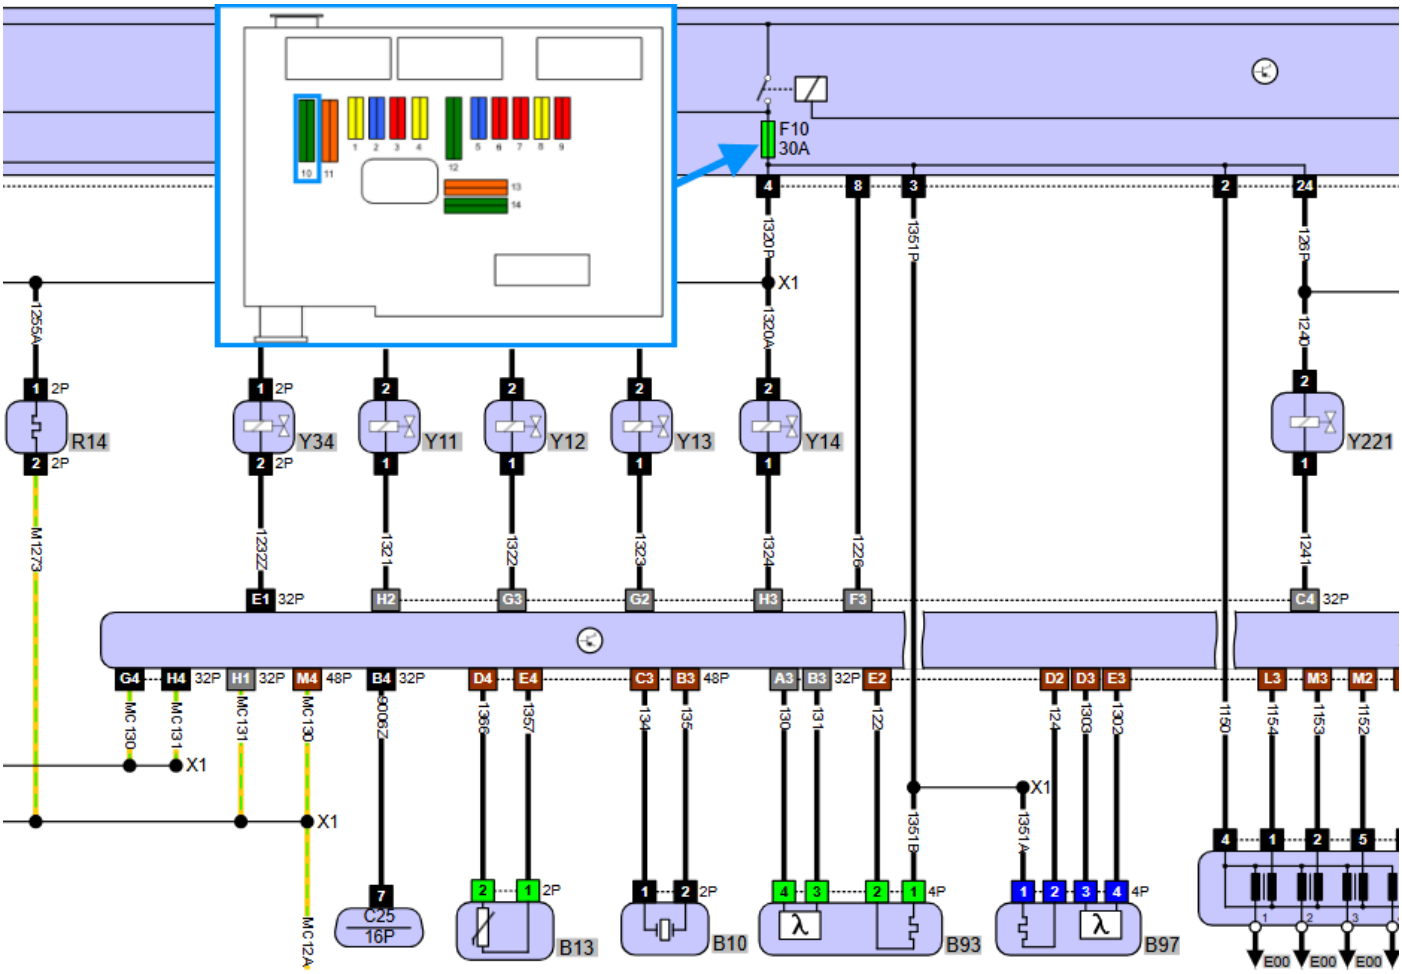
F10
30A
X1
R14
Y34
Y11
Y12
Y13
Y14
Y221
E1 32P
H2
G3
G2
H3
F3
C4 32P
G4
H4 32P
H1 32P
M4 48P
B4 32P
D4
E4
C3
B3 48P
A3
B3 32P
E2
D2
D3
E3
L3
M3
M2
C25
16P
B13
B10
B93
B97
E00
E00
E00