Toyota C-HR: Motor ar#za lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	C-HR
Motor	1,2i
Motor kodu	8NR-FTS
Model y#l#	2016 - 24.07.2018
Belirti	Motor ar#za lambas# yan#yor

Motor ar#za ##### yan#yor ve kontrol ünitesine P0300 - P0304 aras# hata kodlar# kaydedilmi#

Start-Stop sistemine sahip yukar#da belirtilen araçlarda motor ar#za lambas# aniden yanabilir. Ayn# zamanda motor performans#nda da bir dü#ü# olabilir. Kontrol ünitesinde P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (1-4. Silindirlerde hatal# ate#leme) hata kodlar# kay#tl# olabilir.br />br /> Buna motor kontrol ünitesindeki bir “yaz#l#m zaaf#n#n” ve ar#zal# ate#leme bobinlerinin neden oldu#u dü#ünülebilir.br />br /> Sorunu gidermek için, öncelikle ate#leme bobinlerinin üretim numaralar#n#n okunmas# tavsiye edilir. Numaralar dört basamakl# say#sal kod 8208’den önceyse, ate#leme bobinleri de#i#tirilmelidir. Buna ek olarak, motor kontrol ünitesi için bir yaz#l#m güncellemesinin mevcut olup olmad### kontrol edilmelidir.br />br /> Bir yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya pass-thru özellikli bir Mega-Macs Serisi ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.

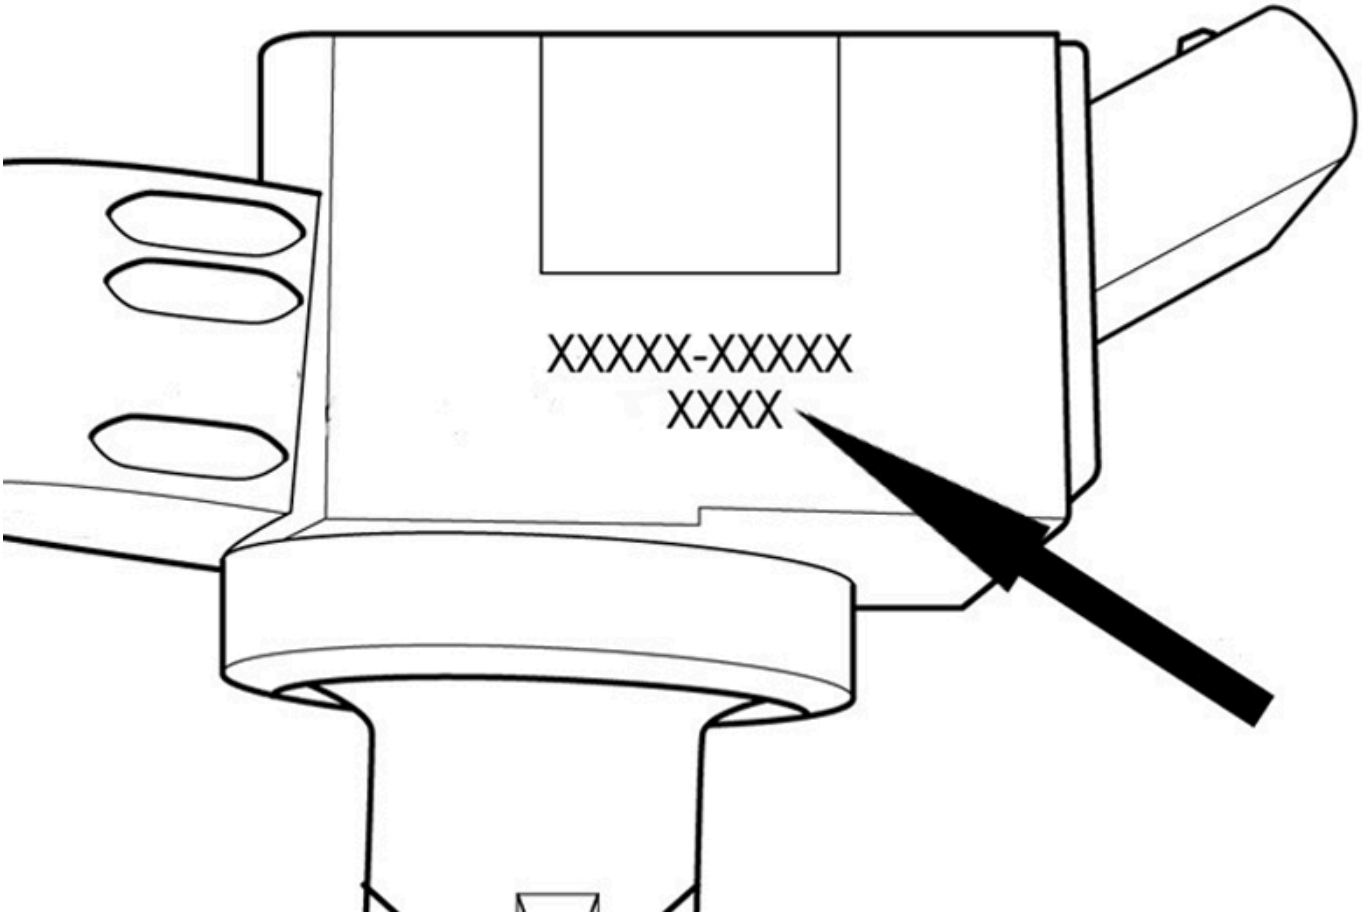
XXXXX-XXXXX
XXXX