VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo - Yetersiz motor performans#

Veri sayfas#	
Üretici	VW | Seat | Skoda
Araç modeli	Up | Mii | Citigo
Motor	1,0 MPI
Motor kodu	CHYA
Model y#l#	2011 - 2016
Belirti	Motor performans# yetersiz
Hata kodlar#	P0010 | P0016 | P0088 | P0341

Yetersiz motor performans#: Kontrol ünitesine P0010, P0016, P0088, P0341 hata kodlar# kaydedilmi#
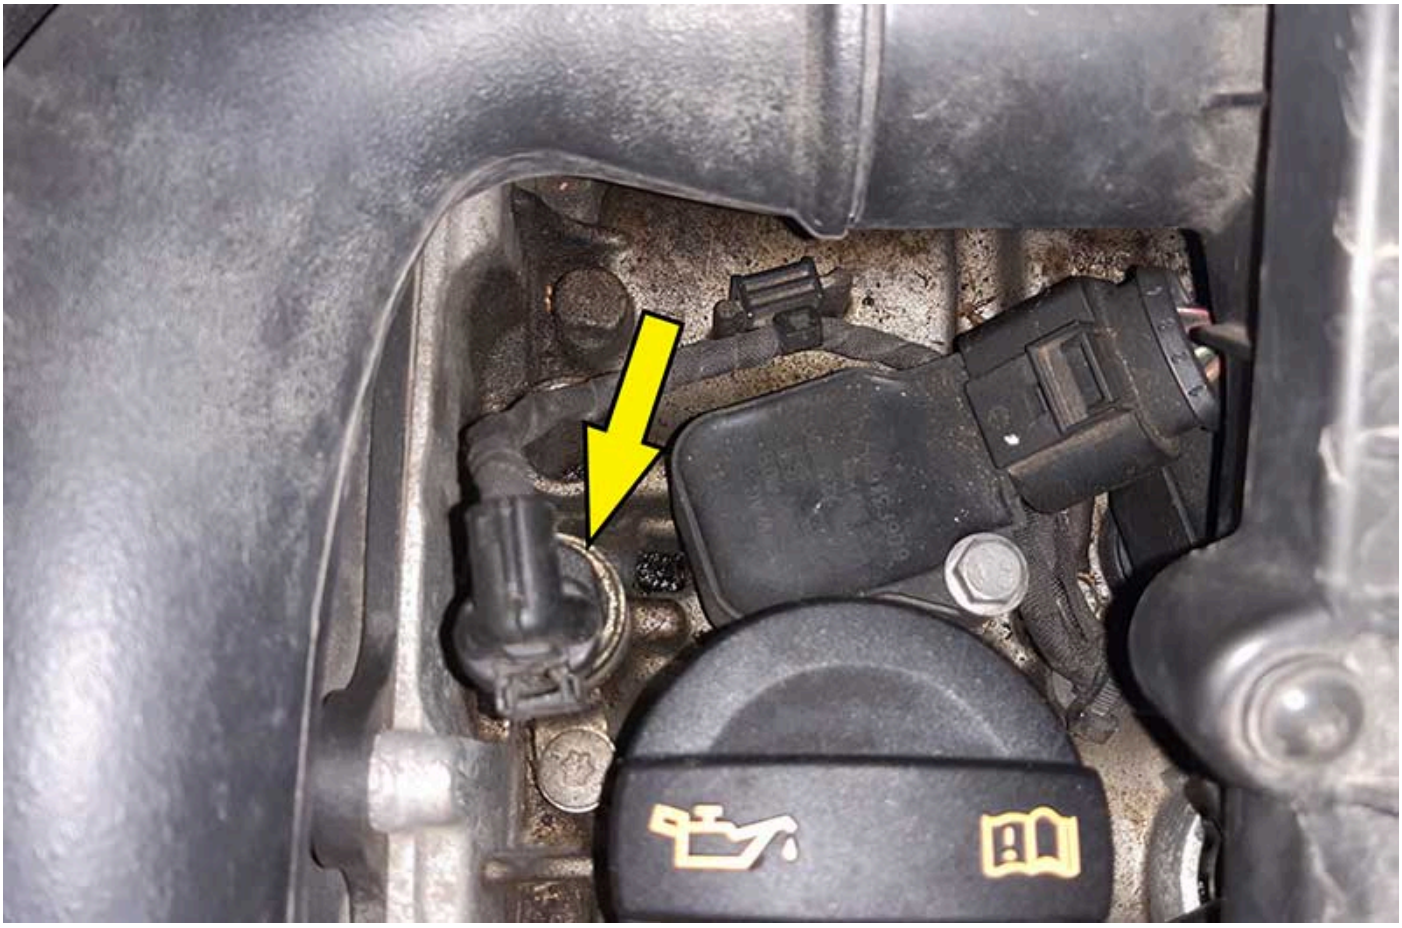
Yukar#da belirtilen araçlarda, motor performans# dü#ü#ü meydanabr/> gelebilir. Bu durumda genellikle hata belle#ine P0010/P0016/P0088/P0341 hata kodlar# kaydedilir. Bu kodlar, de#i#ken valf kontrolüne veya krank/eksantrik mili konumunu ifade eder.br/>br/> Triger kay### tahriki alan#ndaki klasik hata kaynaklar#na ek olarak, de#i#ken eksantrik mili kontrolünün ya# bas#nç valfine özellikle dikkat edilmelidir (bkz. Resim). Ya# deliklerinin t#kanmas# veya kokla#mas#, yukar#da belirtilen belirtilere yol açabilir. Bunlar genellikle hatal# eksantrik mili zamanlamas#na katk#da bulunur.br/>br/> Bu sorunu düzeltmek için, eksantrik mili kontrolünün ya# bas#nç valfi temizlenebilir. Baz# durumlarda, hemen bir de#i#im yap#lmas# avantajl#d#r. Silindir kapa##ndaki ya# deli#i alan#n#n da incelenmesi ve kirlenme olup olmad###n#n kontrol edilmesi tavsiye edilir.br/>br/> Bir ar#za te#his cihaz# (örn. Hella Gutmann mega macs X) yard#m#yla hata belle#i silinmelidir. Son olarak bir deneme sürü#ü gerçekle#tirilmelidir.