© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 26. Mai 2004 | 1-1

Chrysler PT Cruiser

El indicador de combustible no indica el nivel de “lleno”.

Si en estos vehículos se observa que el indicador de combustible no indica que el depósito está "lleno" aunque lo éste, la causa puede radicar en una unidad de bombeo de combustible defectuosa o mal orientada.
En función de la fecha de fabricación del vehículo, el fallo se solucionará de una manera u otra. La fecha de fabricación exacta se encuentra en la placa de identificación del vehículo. El año de fabricación se obtiene de la 10ª cifra del número de chasis (penúltima letra de la serie de 6 números) y el mes de fabricación, de la combinación de cifras después de la abreviatura: MDH 1104XX. El primer par de cifras indican el mes de fabricación; el segundo par, el día; y el tercer par, la hora.
En los vehículos fabricados antes del 04.11.2000 (Y en el nº de chasis = año de fabricación 2000, (X, W.. = posterior, Z.. = anterior) deberá sustituirse y alinearse la unidad de bombeo de combustible. Para vehículos más nuevos, sólo deberá comprobarse la orientación y, en caso necesario, corregirla. La orientación deberá realizarse siguiendo la marca en el depósito y el conducto del combustible (ver imagen).

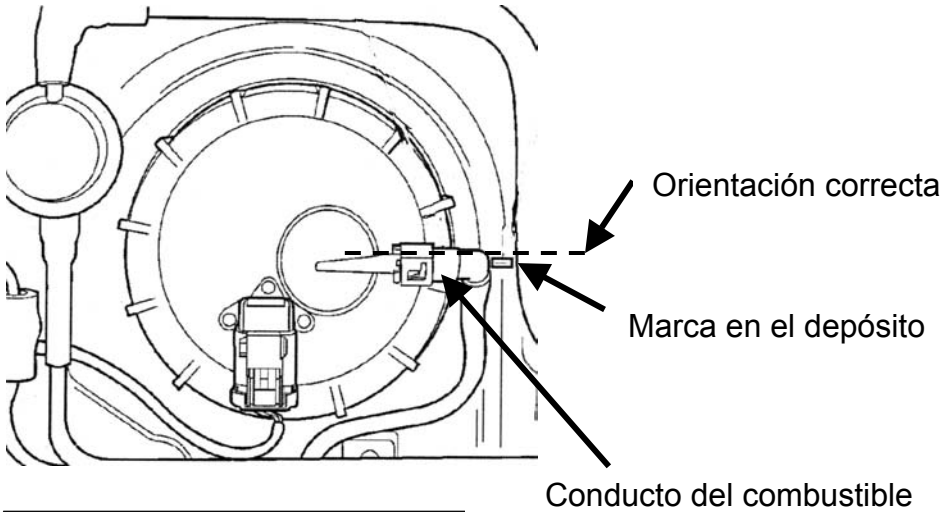

Boletín informativo