© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 11 de septiembre de 2006 |

VW
Lupo
Motor: 1,2 TDI (ANY, AYZ)

El motor da sacudidas / se para

Si en los vehículos arriba mencionados el motor se para y/o da sacudidas, la causa puede estar relacionada con una obturación de la conexión de vacío en el empalme de aspiración de aire (figura). En la memoria de averías suele quedar almacenado el código de avería 17965 o P1557 (regulación de la presión de carga) En caso de reclamación, deberá comprobarse el paso de la conexión con la ayuda de una bomba de vacío. Si la conexión está obturada, deberá sustituirse toda la canalización del aire de aspiración. No olvide examinar también la tubería que va del empalme de conexión a la válvula de regulación de la presión de carga.

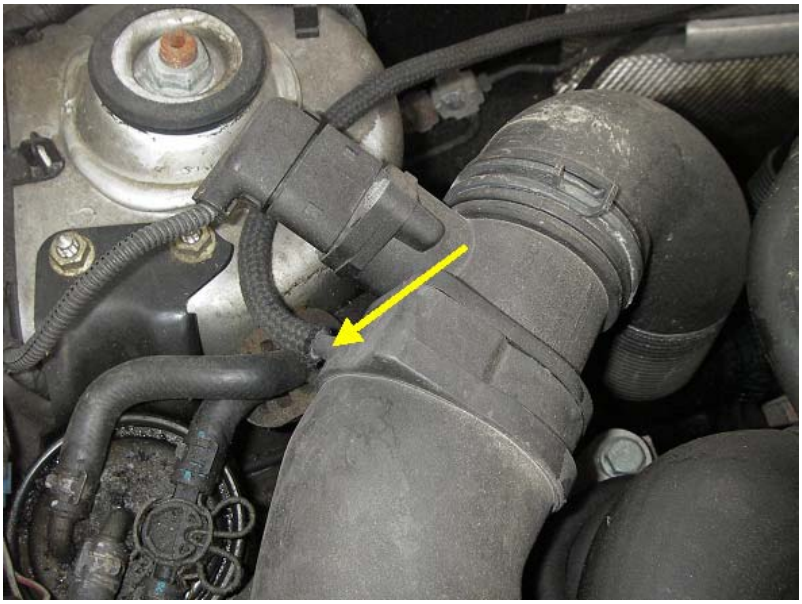

Boletín informativo