

# Lancia Phedra - Potência de refrigeração insuficiente | HELLA

Lancia Phedra



Com sistema automático de ar condicionado

Potência de refrigeração insuficiente

Regulação retardada da temperatura

Nos veículos supracitados existe a possibilidade de os ajustes da temperatura no sentido "frio" serem apenas realizados com um atraso. Durante os primeiros minutos após o ajuste da temperatura, ainda sai ar quente. Em muitos casos este erro é causado por uma unidade de comando do ar condicionado com defeito. Através da substituição da unidade de comando é frequentemente possível resolver o problema. A unidade de comando modificada está assinalada com a referência "S40" (ver desenho). Esta referência deve constar na peça sobressalente.

Se já estiver montada uma unidade de comando modificada, deve procurar-se a causa do erro no ambiente em redor.

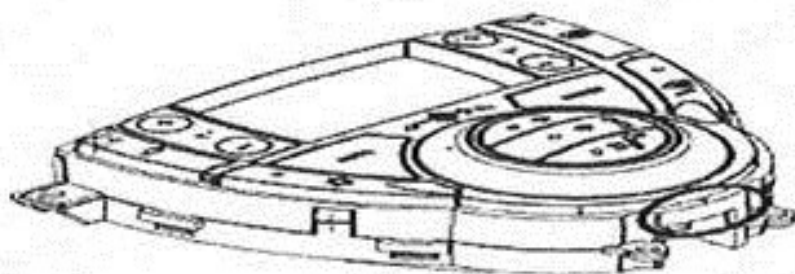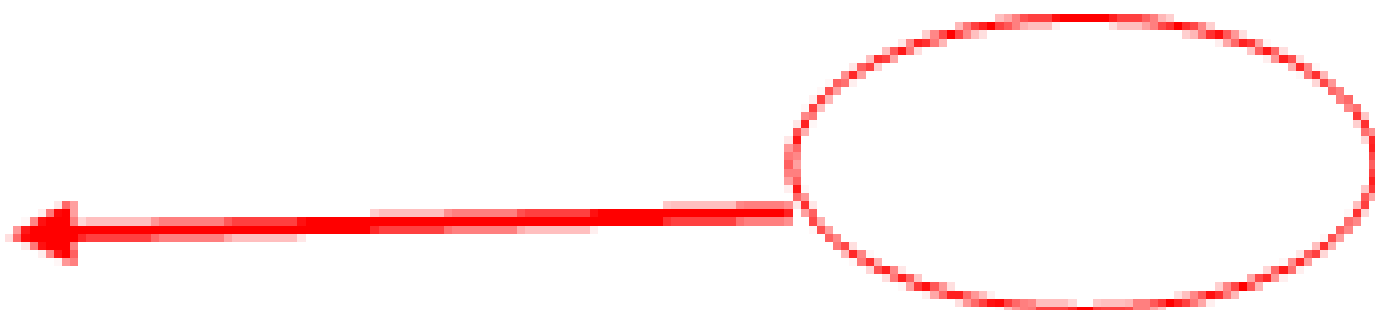

27 07 04  
H40 S40 X13

