

# **Citroën C3 Pluriel — Infiltração de água na luz traseira | HELLA**

**Citroën**

**C3 Pluriel (HB)**

## **Infiltração de água na luz traseira**

Nos veículos supracitados, uma infiltração de água (Figura 1) pode implicar a falha das funções das luzes de marcha-atrás.

Para um diagnóstico correto, deve-se desmontar a luz de marcha-atrás. Para isso, deve-se desenroscar os dois parafusos (Figura 2).

Em seguida, deve-se desencaixar o farol lateralmente (Figura 3) e desenroscar os alojamentos das lâmpadas incandescentes. Prestar atenção a sinais de sujidade e corrosão (Figura 4).

Na maioria dos casos, a infiltração de água deve-se a uma costura de solda com defeito (Figura 5) do plástico (acima do farol).





Figura 1 Figura 2



Figura 3



Figura 4

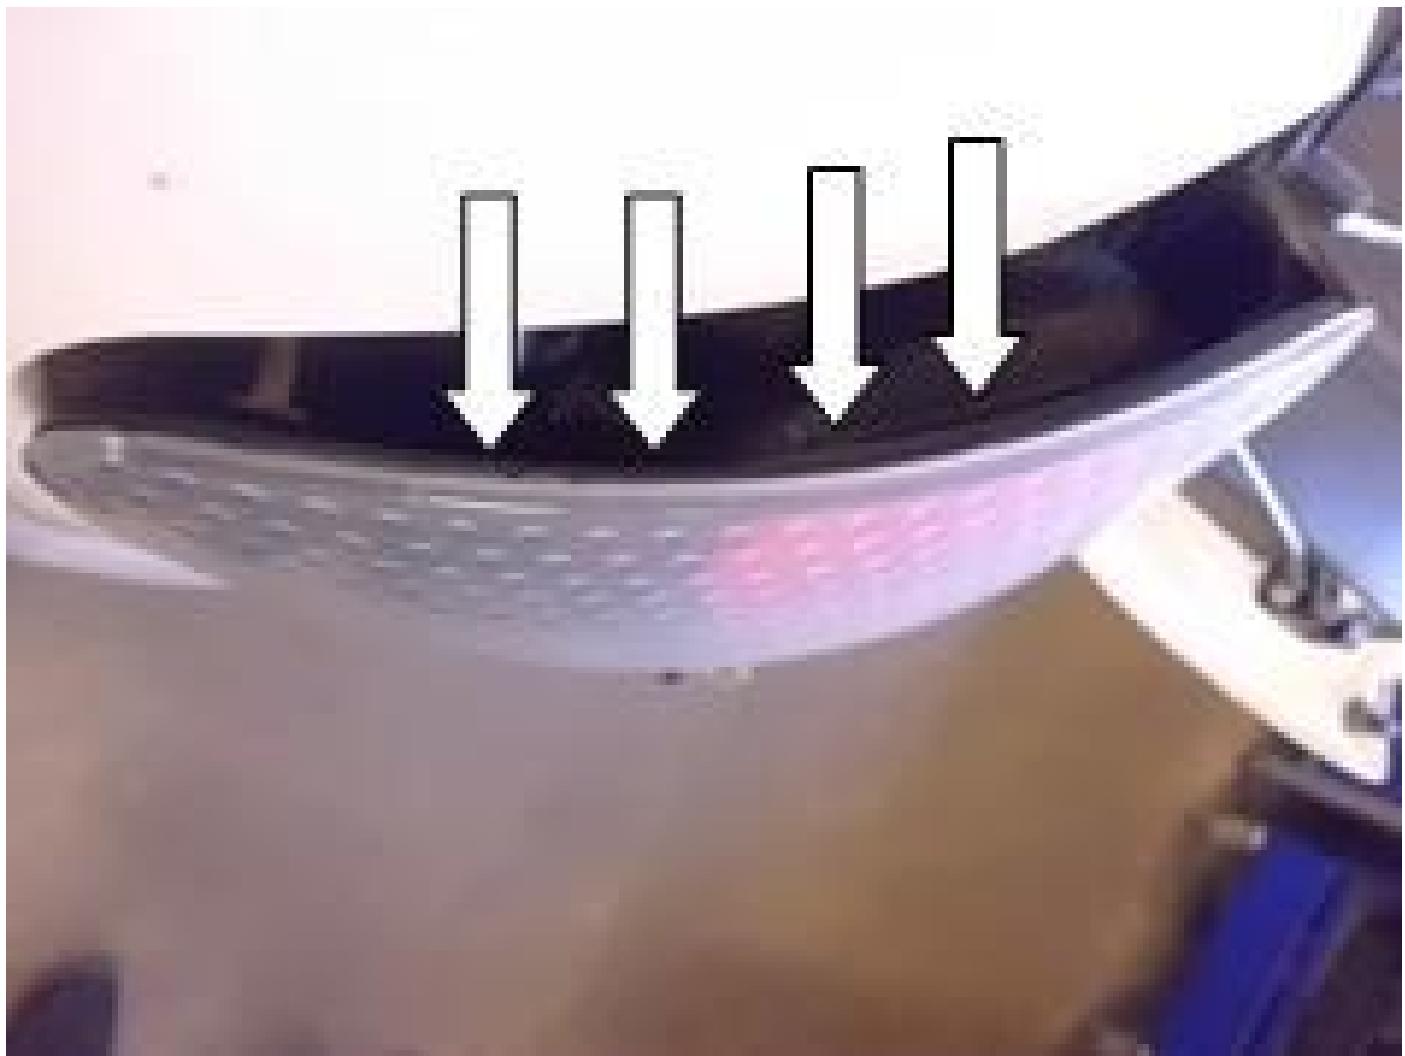


Figura 5

### **① Aviso importante de segurança**

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.