

Jaguar S — Ruídos crepitantes provenientes da área do painel de instrumentos | HELLA

Jaguar

S-Type (X200)

Ano de fabrico: 1999–2008

Ruídos crepitantes provenientes da área do painel de instrumentos


Nos veículos supracitados, podem ser audíveis ruídos crepitantes provenientes da área do painel de instrumentos ou do painel de instrumentos combinado.

A causa desses ruídos pode ser proveniente de um ou vários motores de ajuste do sistema de aquecimento/ar condicionado.

Este problema pode afetar veículos com os seguintes VIN: N53000–N91220

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Localizar o ruído com precisão
- Se necessário, realizar um teste dos atuadores
- Substituir os motores de ajuste afetados pelo problema
- Ler/eliminar a memória de erros
- Programar os motores de ajuste

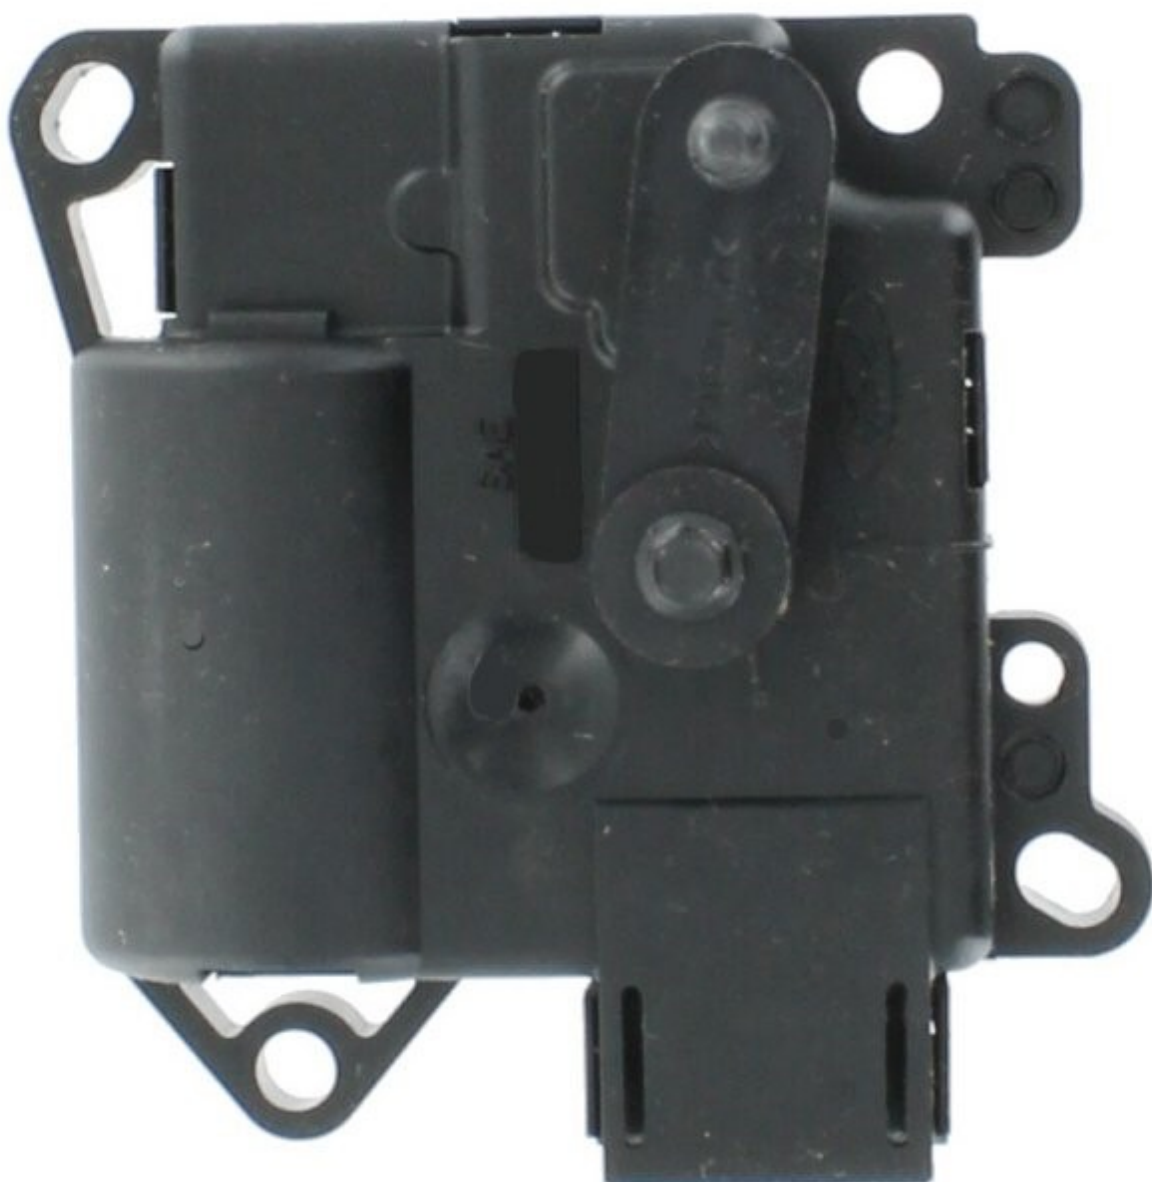

ⓘ Aviso importante de segurança

informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.